

# **Электронный тахеометр серии Nivo**

**Nivo<sup>1.C</sup>, Nivo<sup>2.C</sup>, Nivo<sup>3.C</sup> и Nivo<sup>5.C</sup>**

**Руководство пользователя  
<Оборудование >**

Версия В 1.0.0  
Артикул С241Е (1/2)  
Декабрь 2010 г.

**Nikon**

[www.trimble.com](http://www.trimble.com)

## Контактная информация

Trimble Navigation Limited  
Engineering and Construction Division  
5475 Kellenburger Road  
Dayton, Ohio 45424-1099  
USA  
800-538-7800 (toll free in USA)  
+1-937-245-5600 Phone  
+1-937-233-9004 Fax  
[www.trimble.com](http://www.trimble.com)

## Правовая информация

### Авторские права и торговые марки

© 2005-2010, Nikon-Trimble Co. Limited. Авторские права защищены.  
Все торговые марки являются собственностью их владельцев.  
Запрещается изменять содержание данного руководства как в целом так и любой его части без специального разрешения.  
Содержание данного руководства может быть изменено без предупреждения. Мы предпринимаем все меры по улучшению данного руководства, если вы найдете в нем неточности, просим сообщить об этом местному дилеру.

### Примечание к изданию

Это издание: Электронный тахеометр серии Nivo, Руководство пользователя, дата выпуска декабрь 2010 г. (Редакция В).  
Руководство описывает программное обеспечение версии 1.0.0 для инструмента: Электронного тахеометра серии Nivo.

## Примечания

### США

Удовлетворяет условиям FCC 15B Класс В.  
Данное оборудование было протестировано и соответствует ограничениям Класса В для цифровых устройств согласно части 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для защиты против возникновения помех в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотные сигналы, и, если установлено не в соответствии с инструкциями, может вызвать помехи радиосвязи. При этом не гарантируется, что помехи не могут возникнуть в некоторых индивидуальных случаях.  
Если данное устройство вызвало помехи приему радио или телевизионных сигналов, что можно определить его включением и выключением, вы можете устраниить эти помехи одним из следующих способов:

- переместить или развернуть приемную антенну;
- увеличить расстояние между оборудованием и приемником;
- подсоединить оборудование к другой розетке питания, отдельной от той, куда подключен приемник;
- проконсультироваться с дилером или радиоинженером.



**Предупреждение –** Данное оборудование сертифицировано и соответствует Классу В персональных компьютеров и периферийных устройств согласно подразделу в части 15 правил FCC. Только внешние устройства (компьютеры и периферийные устройства), сертифицированные и соответствующие классу В могут быть подключены к данному устройству. Работа с не сертифицированным оборудованием может привести к возникновению помех приему радио или телевизионных сигналов. Подключение не экранированных интерфейсных кабелей к оборудованию аннулирует сертификацию FCC для данного устройства и может вызвать помехи, уровень которых значительно превышает установленные FCC пределы.

Уведомляем вас, что любые изменения или модификации оборудования без соответствующего разрешения лишает вас права работать с этим оборудованием.

## Европейский союз

Соответствует директиве EU EMC.

### Канада

Эта цифровая аппаратура класса B соответствует всем требованиям Правил для оборудования, способного вызвать помехи в Канаде.

Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.



## Тайвань

### Требования к переработке аккумуляторов

Требования к переработке аккумуляторов  
Данное оборудование содержит съемную батарею.



「廢電池請回收」

Правила Тайваня требуют переработки использованных батарей.



### Примечание для пользователей Европейского Союза

Чтобы получить информацию о переработке и другую подробную информацию, посмотрите:  
[www.trimble.com/environment/summary.html](http://www.trimble.com/environment/summary.html)

### Переработка в Европе

Для переработки оборудования Trimble WEEE, позвоните: +31 497 53 2430, и попросите соединить с "WEEE associate", или направьте письменный запрос инструкций по переработке по адресу:  
Trimble Europe BV  
c/o Menlo Worldwide Logistics  
Meerheide 45  
5521 DZ Eersel, NL

## Информация для модуля Bluetooth

### США

Соответствует требованиям FCC, часть 15, раздел/RSS-210, бюллетень OET 65, дополнение C



**Предостережение –** Любые изменения и модификации, явно не утвержденные стороной, ответственной за соответствие нормативным требованиям, могут привести к лишению пользователя права на эксплуатацию данного оборудования.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Данный прибор был испытан и признан соответствующим ограничениям Класса В для цифровых устройств согласно части 15 правил федеральной комиссии по связи США (FCC). Эти ограничения разработаны для обеспечения приемлемой защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данный прибор генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и при установке с нарушением инструкций может создавать помехи для радиосвязи. Однако нельзя гарантировать, что в отдельных случаях при правильной установке не возникнет помех. Если данный прибор создает помехи для приема радио- или телевизионных сигналов, что можно определить путем включения и выключения прибора, пользователю следует устранить помехи перечисленными ниже способами.

- Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.
- Увеличить расстояние между данным прибором и приемником.
- Подключить данный прибор к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратиться за помощью к продавцу прибора или опытному специалисту по телекоммуникациям и радиотехнике.

### Канада

Директива RSS-210 по устройствам низкой мощности.

Эксплуатация прибора допускается при соблюдении следующих двух условий: (1) данный прибор не должен вызывать помех, и (2) данный прибор должен принимать любые помехи, включая помехи, которые могут нарушить его работу.

### Страны Европейского Союза, Исландия, Норвегия, Лихтенштейн, Турция, Швейцария

Соответствует стандартам EN300 328v1.7.1, EN50360

Настоящим компания Nikon-Trimble Co., Ltd. заявляет, что данный прибор соответствует существенным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 1999/5/EC.

Заявление о соответствии можно получить на веб-сайте <http://www.nikon-trimble.com/>

## Соответствие требованиям к воздействию радиочастотного излучения

1) Для выполнения требований FCC/IC к воздействию радиочастотного излучения между антенной данного прибора и всеми людьми необходимо соблюдать расстояние не менее 20 см.

2) Данный передатчик не допускается размещать или эксплуатировать совместно с какими-либо другими антennами и передатчиками.

# Техника безопасности

**В этой главе:**

- Введение
- Предупреждения и предосторожения
- Безопасность при работе с излучающим прибором

## Введение

Перед использованием тахеометра серии Nivo, для обеспечения личной безопасности, внимательно и в полной мере ознакомьтесь с этим руководством. Хотя продукция фирмы Nikon разработана для обеспечения максимальной безопасности при ее использовании, некорректное обращение с приборами или игнорирование инструкции по эксплуатации может привести к травмам персонала или повреждениям оборудования.

Вам также необходимо прочесть документацию к другому оборудованию, которое вы используете совместно с электронным тахеометром серии Nivo.

**Примечание –** Всегда храните это руководство рядом с прибором для быстрого доступа к требуемой информации.

## Предупреждения и предосторожения

Для отображения информации о безопасности, приняты следующие соглашения:



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ –** Предупреждение сигнализирует вам о ситуации, которая может стать причиной смерти или серьезного вреда.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ –** Предостережение сигнализирует вам о ситуации, которая может причинить вред или уничтожение имущества.

Всегда читайте и внимательно следуйте инструкциям.

## Предупреждения

Перед использованием инструмента ознакомьтесь со следующими предупреждениями и всегда следуйте их инструкциям:



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ –** Никогда не смотрите в зрительную трубу на солнце - это может привести к повреждению глаз.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ –** В инструментах серии Nivo не предусмотрена взрывозащитная конструкция. Не используйте инструмент на угольных шахтах, в местах загрязненных угольной пылью или вблизи других горючих веществ.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ –** Никогда не разбирайте, не изменяйте и не ремонтируйте инструмент самостоятельно. Это может привести к возгоранию прибора, или вы можете получить электрический удар или ожог.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Никогда не разбирайте, не модифицируйте и не ремонтируйте прибор самостоятельно. Такие действия могут привести к поражению электрическим током, получению ожогов или к возгоранию прибора. Также может снизиться точность прибора.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Используйте *только* зарядное устройство и сетевой блок питания, поставляющиеся с инструментом. *Не* используйте любые другие зарядные устройства, это может привести к возгоранию батареи или взрыву.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Во время зарядки батареи не накрывайте зарядное устройство и сетевой блок питания материалом или тканью, это может привести к перегреву. Будьте внимательны, зарядное устройство достаточно сильно излучает тепло.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Не заряжайте батарею в сырых или пыльных местах, на прямом солнечном свете и близко от источников тепла. Не заряжайте батарею, если она сырая. Это может привести к удару током, перегреву или возгоранию батареи.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Несмотря на то, что батарея снабжена автоматом размыкания при коротком замыкании её контактов, необходимо заботиться о том, чтобы не допускать короткого замыкания выводов. Короткое замыкание может вызвать возгорание батареи или привести к ожогу.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Никогда не нагревайте и не жгите батарею. Это может привести к утечке химического вещества или повреждению корпуса и стать причиной серьезных повреждений.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – При хранении батареи или зарядного устройства, чтобы избежать короткого замыкания, изолируйте контакты предохранительной тесьмой. Отсутствие изоляции может привести к короткому замыканию и стать причиной возгорания, ожога или привести к поломке инструмента.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Батарея сама по себе не является водонепроницаемой. Защищайте батарею от влаги, когда вынимаете ее из инструмента. Попадание воды в батарею может быть причиной ее возгорания.

## Предостережения

Перед использованием инструмента ознакомьтесь со следующими предостережениями и всегда следите их инструкциям:



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – Использование органов управления, настройки или выполнение действий не в соответствии с их назначением может вызвать опасное излучение.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – Металлические ножки штатива очень острые, вы можете пораниться. Будьте осторожны при переноске и установке штатива.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – Проверьте плечевой ремень и его застежку перед переносом штатива или инструмента, закрытого в транспортировочном ящике. Повреждение ремня или не до конца застегнутая пряжка могут стать причиной случайного падения инструмента, что может нанести вред инструменту и вам.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – Перед установкой штатива удостоверьтесь, что ножки штатива хорошо закреплены. В противном случае вы по дороге можете поранить руку или ногу острием ножки штатива.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – После установки прибора на штатив крепко затяните закрепительные винты на ножках штатива. В противном случае при падении штатива инструмент может получить повреждение или нанести вред вам.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – После установки прибора на штатив, крепко затяните становой винт трегера. В противном случае инструмент может упасть и получить повреждения или нанести вред вам.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – Затяните зажимной винт трегера. Если он недостаточно закреплен, трегер может упасть, когда вы станете поднимать инструмент, что может причинить вред вам или инструменту.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – Надежно затяните винт крепления основания прибора. Если винт не затянут, основание может отдельиться или упасть, когда вы будете поднимать инструмент, что может причинить вред вам и инструменту.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – Не складывайте предметы на транспортировочном ящике и не используйте его вместо стула. Пластиковый транспортировочный ящик неустойчив, его поверхность скользкая. Вы можете упасть и удариться или предметы могут разбиться.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – Система инструмента может прекратить работу при обнаружении сильного электромагнитного излучения, чтобы избежать ошибок в измерениях. В этом случае выключите инструмент и устраните источник электромагнитного излучения. Затем снова включите инструмент и продолжите работу.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – Нажмайте на сенсорный экран стилусом, входящим в комплект поставки тахеометра серии Nivo. Использование любого другого стилуса может привести к повреждению сенсорного экрана.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – **Не прикладывайте усилие** при нажатии стилусом на сенсорный экран. В противном случае можно повредить сенсорный экран.

## Аккумуляторные литий-ионные батареи



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Не допускайте повреждения аккумуляторной литий-ионной батареи. Повреждение батареи может вызвать взрыв или возгорание и привести к причинению вреда здоровью людей и (или) материальному ущербу. Меры по предотвращению причинения вреда здоровью людей и материального ущерба приведены ниже.

- Не используйте и не заряжайте батарею с признаками повреждения. Признаками повреждения могут быть обесцвечивание, деформация и утечка электролита батареи.
- Не утилизируйте батарею в огне, не подвергайте батарею воздействию высоких температур и прямых солнечных лучей.
- Не погружайте батарею в воду.
- Не используйте и не храните батарею в автомобиле в жаркую погоду.
- Не роняйте и не пробивайте батарею.
- Не вскрывайте батарею и не замыкайте ее контакты.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Не дотрагивайтесь до аккумуляторной литий-ионной батареи с признаками протечки. Внутри батареи находится едкий электролит, контакт с которым может причинить вред здоровью и (или) материальный ущерб.

Меры по предотвращению причинения вреда здоровью людей и материального ущерба приведены ниже.

- Если батарея протекает, избегайте контакта с жидкостью из батареи.
- Если жидкость из батареи попала в глаза, немедленно промойте их чистой водой и обратитесь за медицинской помощью. Не трите глаза!
- Если жидкость из батареи попала на кожу или одежду незамедлительно смойте жидкость из батареи чистой водой.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – Заряжайте и эксплуатируйте аккумуляторную литий-ионную батарею в строгом соответствии с инструкциями. Зарядка и использование батареи с неразрешенным оборудованием может вызвать взрыв или возгорание и привести к причинению вреда здоровью людей и (или) материальному ущербу.

Меры по предотвращению причинения вреда здоровью людей и материального ущерба приведены ниже.

- Не используйте и не заряжайте батарею с признаками повреждения или протечки.
- Заряжайте литий-ионную батарею только в предназначенных для этого приборах. Выполните все инструкции, поставляющиеся с зарядным устройством для батареи.
- При перегреве или появлении дыма следует прекратить зарядку батареи.
- Используйте батарею только в предназначенных для нее приборах.
- Используйте батарею только по прямому назначению и в соответствии с документацией прибора.

## Безопасность при работе с излучающим прибором

Nivo<sup>1.C</sup>/Nivo<sup>2.C</sup> является лазерным прибором класса 3R в соответствии со следующими стандартами: IEC60825-1, Am2 (2001): «Безопасность лазерных приборов».

Использование лазерного оборудования класса 3R может представлять опасность.

Nivo<sup>3.C</sup>/Nivo<sup>5.C</sup> является лазерным прибором класса 2 в соответствии со следующими стандартами: IEC60825-1, Am2 (2001): «Безопасность лазерных приборов».

Меры предосторожности. Для предотвращения опасных ситуаций все пользователи должны неукоснительно выполнять меры предосторожности и контроля, указанные в стандарте IEC60825-1 (2001-08) соотв. EN60825-1:1994 + A11:1996 + A2:2001, на *опасном расстоянии\**); в частности согласно «Руководству пользователя».



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ –** Лазерное оборудование разрешается устанавливать, настраивать и эксплуатировать только квалифицированному и подготовленному персоналу.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ –** Места использования данных лазеров должны быть обозначены соответствующим предупреждающим знаком о лазерной излучении.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ –** Необходимо принять меры предосторожности, чтобы люди не смотрели на лазерный луч непосредственно или без оптического инструмента.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ –** Лазерный луч должен прерываться в конце своего полезного пути и обязательно должен прерываться, если опасный путь луча выходит за пределы (*безопасное расстояние\**) участка, на котором за наличием и работой персонала ведется наблюдение с целью его защиты от лазерного излучения.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ –** Путь лазерного луча должен проходить значительно ниже или выше уровня глаз, если это возможно.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ –** Когда лазерный прибор не используется он должен храниться в месте, недоступном для неуполномоченного персонала.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ –** ЗАПРЕЩАЕТСЯ направлять (даже случайно) лазерный луч класса 3R на зеркальные отражающие поверхности, например призмы, металлические предметы и окна. Необходимо принять особые меры предосторожности для исключения подобных ситуаций.

\* *Безопасное расстояние* – это расстояние от лазера, на котором лазерное излучение или энергетическая экспозиция имеет максимально допустимую величину, воздействию которой может подвергаться персонал без угрозы здоровью

## Nivo<sup>1.C</sup> и Nivo<sup>2.C</sup>

Таблица 1.1 Характеристики лазерного излучения

### Лазерный указатель, класс 3R

Длина волны 630-680 нм

Выходная мощность CW Po ≤ 4,75 мВт

### Дальномер в безотражательном режиме, класс 3R

Длина волны 630-680 нм

Выходная мощность Pr ≤ 8,75 мВт Po ≤ 4,75 мВт

Ширина импульса 1,2 нс/400 МГц - 1,6 нс/320 МГц

### Дальномер в режиме измерения по призме, класс 1

Длина волны 630-680 нм

Выходная мощность Pr ≤ 0,037 мВт Po ≤ 0,02 мВт

Ширина импульса 1,2 нс/400 МГц - 1,6 нс/320 МГц

### Лазерный отвес (дополнительно), класс 2

Длина волны 635 нм

Выходная мощность CW Po < 1.0 мВт

Таблица 1.2 Стандарты

Евросоюз EN60825-1/Am.2 : 2001 (IEC60825-1/Am.2 : 2001): Класс 3R

США FDA21CFR Часть 1040 Разделы 1040.10 и 1040.11  
(за исключением изменений Laser Notice No.50, датированных 24 июня 2007 г.)

## Nivo<sup>3.C</sup> и Nivo<sup>5.C</sup>

Таблица 1.3 Характеристики лазерного излучения

### Лазерный указатель, класс 2

Длина волны 630-680 нм

Выходная мощность CW Po ≤ 1 мВт

### Дальномер, класс 1

Длина волны 850-890 нм

Выходная мощность Pr ≤ 6,4 Вт

Ширина импульса <5 нс

### Лазерный отвес (дополнительно), класс 2

Длина волны 635 нм

Выходная мощность CW Po < 1.0 мВт

Таблица 1.4 Стандарты

Евросоюз EN60825-1/Am.2 : 2001 (IEC60825-1/Am.2 : 2001)

Лазерный указатель: класс 2

Дальномер: класс 1

Лазерный отвес: класс 2 (дополнительно)

США FDA21CFR Часть 1040 Разделы 1040.10 и 1040.11

(за исключением изменений Laser Notice No.50, датированных 24 июня 2007 г.)

## Этикетки на инструменте

Nivo<sup>1.C/Nivo<sup>2.C/Nivo<sup>3.C/Nivo<sup>5.C</sup></sup></sup></sup>

Nivo<sup>1.C/Nivo<sup>2.C</sup></sup>



[1] Лазерный указатель и  
дальномер

Nivo<sup>3.C/Nivo<sup>5.C</sup></sup>



[2] Лазерный указатель  
(Дальномер инструмента  
Nivo<sup>3.C/Nivo<sup>5.C</sup> имеет класс  
лазера 1, и на инструменте нет  
специальной этикетки.)</sup>



[3] Лазерный отвес  
(дополнительно)

(Эта этикетка имеется в случае  
приобретения дополнительного  
лазерного отвеса.)

Nivo<sup>1.C/Nivo<sup>2.C/Nivo<sup>3.C/Nivo<sup>5.C</sup></sup></sup></sup>

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11  
except for deviations pursuant to  
Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007  
MADE IN JAPAN

NIKON-TRIMBLE CO.,LTD.  
Technoport Mitsuseimei Bldg.  
16-2,Minamikamata 2-chome,  
Ota-ku, Tokyo 144-0035 Japan



[4] CFR

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.  
Operation is subject to the following two conditions:  
1 this device may not cause harmful interference, and  
2 this device must accept any interference received,  
including interference that may cause undesired operation.  
Contains FCC ID:W4LNT0002 IC:8170A-NT0002



[5] FCC

[1] Этикетка для лазерного  
указателя и дальномера  
Nivo<sup>1.C/Nivo<sup>2.C</sup></sup>



 
[2] Этикетка для лазерного  
указателя Nivo<sup>3.C/Nivo<sup>5.C</sup></sup>



[3] Этикетка для лазерного  
отвеса (дополнительно)



[5] Этикетка FCC



[4] Этикетка CFR



# Содержание

<b>Техника безопасности</b> . . . . .	<b>iv</b>
Введение . . . . .	v
Предупреждения и предосторожения . . . . .	v
Предупреждения . . . . .	v
Предостережения . . . . .	vii
Аккумуляторные литий-ионные батареи . . . . .	viii
Безопасность при работе с излучающим прибором . . . . .	ix
<b>1 Введение</b> . . . . .	<b>1</b>
Приветствие . . . . .	2
Внешний вид инструмента . . . . .	3
Хранение . . . . .	5
<b>2 Подготовка к работе</b> . . . . .	<b>7</b>
Распаковка и упаковка инструмента . . . . .	8
Распаковка . . . . .	8
Упаковка . . . . .	8
Зарядка батареи . . . . .	8
Отсоединение и присоединение батареи . . . . .	12
Установка штатива . . . . .	13
Центрирование . . . . .	13
Центрирование с помощью оптического отвеса . . . . .	13
Центрирование с помощью лазерного отвеса . . . . .	14
Центрирование при помощи свинцового отвеса . . . . .	15
Нивелировка . . . . .	15
Наведение . . . . .	16
Установка режима измерения и подготовка цели . . . . .	17
Измерения с отражателем . . . . .	17
Измерения в безотражательном режиме . . . . .	18
Сборка призменного отражателя . . . . .	19
Юстировка переходника трегера по высоте . . . . .	20
Изменение направления отражателя . . . . .	20
Установка положения визирной марки отражателя . . . . .	20
<b>3 Работа с прибором</b> . . . . .	<b>21</b>
Включение и выключение инструмента . . . . .	22
Включение инструмента . . . . .	22
Выключение инструмента . . . . .	22
Основные операции . . . . .	23
Включение и выключение подсветки . . . . .	23
Прочие функции . . . . .	23
Настройка автовыключения . . . . .	25
Настройки даты и времени . . . . .	26
<b>4 Проверки и юстировка</b> . . . . .	<b>29</b>
Юстировка электронного уровня . . . . .	30
Проверка и юстировка круглого уровня . . . . .	30
Проверка и юстировка оптического (лазерного) центрира . . . . .	30

Ошибка места нуля вертикального круга и коллимационная ошибка . . . . .	31
Проверка . . . . .	31
Юстировка . . . . .	32
Проверка постоянной инструмента . . . . .	36
Проверка лазерного указателя . . . . .	38
<b>5 Технические характеристики . . . . .</b>	<b>39</b>
Инструмент . . . . .	40
Зрительная труба. . . . .	40
Дальность измерений . . . . .	40
Точность измерения расстояния . . . . .	41
Интервалы измерений . . . . .	41
Угловые измерения . . . . .	42
Компенсатор . . . . .	42
Микрометрический винт . . . . .	42
Трегер . . . . .	42
Уровень . . . . .	42
Оптический центрир . . . . .	42
Дополнительный лазерный центрир . . . . .	43
Экран и клавиатура . . . . .	43
Соединение инструмента . . . . .	43
Аккумуляторная батарея . . . . .	43
Температурный диапазон . . . . .	44
Размеры . . . . .	44
Вес . . . . .	44
Защита от воздействия окружающей среды . . . . .	44
Стандартные компоненты . . . . .	44
Разъем для внешних устройств . . . . .	45
<b>6 Системная диаграмма . . . . .</b>	<b>47</b>
Компоненты системы . . . . .	48

# Введение

В этой главе:

- Приветствие
- Внешний вид инструмента
- Хранение

## Приветствие

Благодарим вас за приобретение этого оборудования Nikon.

Эта инструкция написана для пользователей, использующих Электронный безотражательный тахеометр серии Nivo. Внимательно прочтите эту инструкцию перед работой с инструментом серии Nivo. Обратите особое внимание на предупреждения и предостережения, приведенные в разделе Техника безопасности в начале руководства. Также прочтайте инструкции по хранению инструмента. Дополнительную информацию смотрите в разделе [Хранение, стр. 5](#).

## Внешний вид инструмента

На Рис. 1.1 и Рис. 1.2 показаны основные элементы конструкции Nivo.

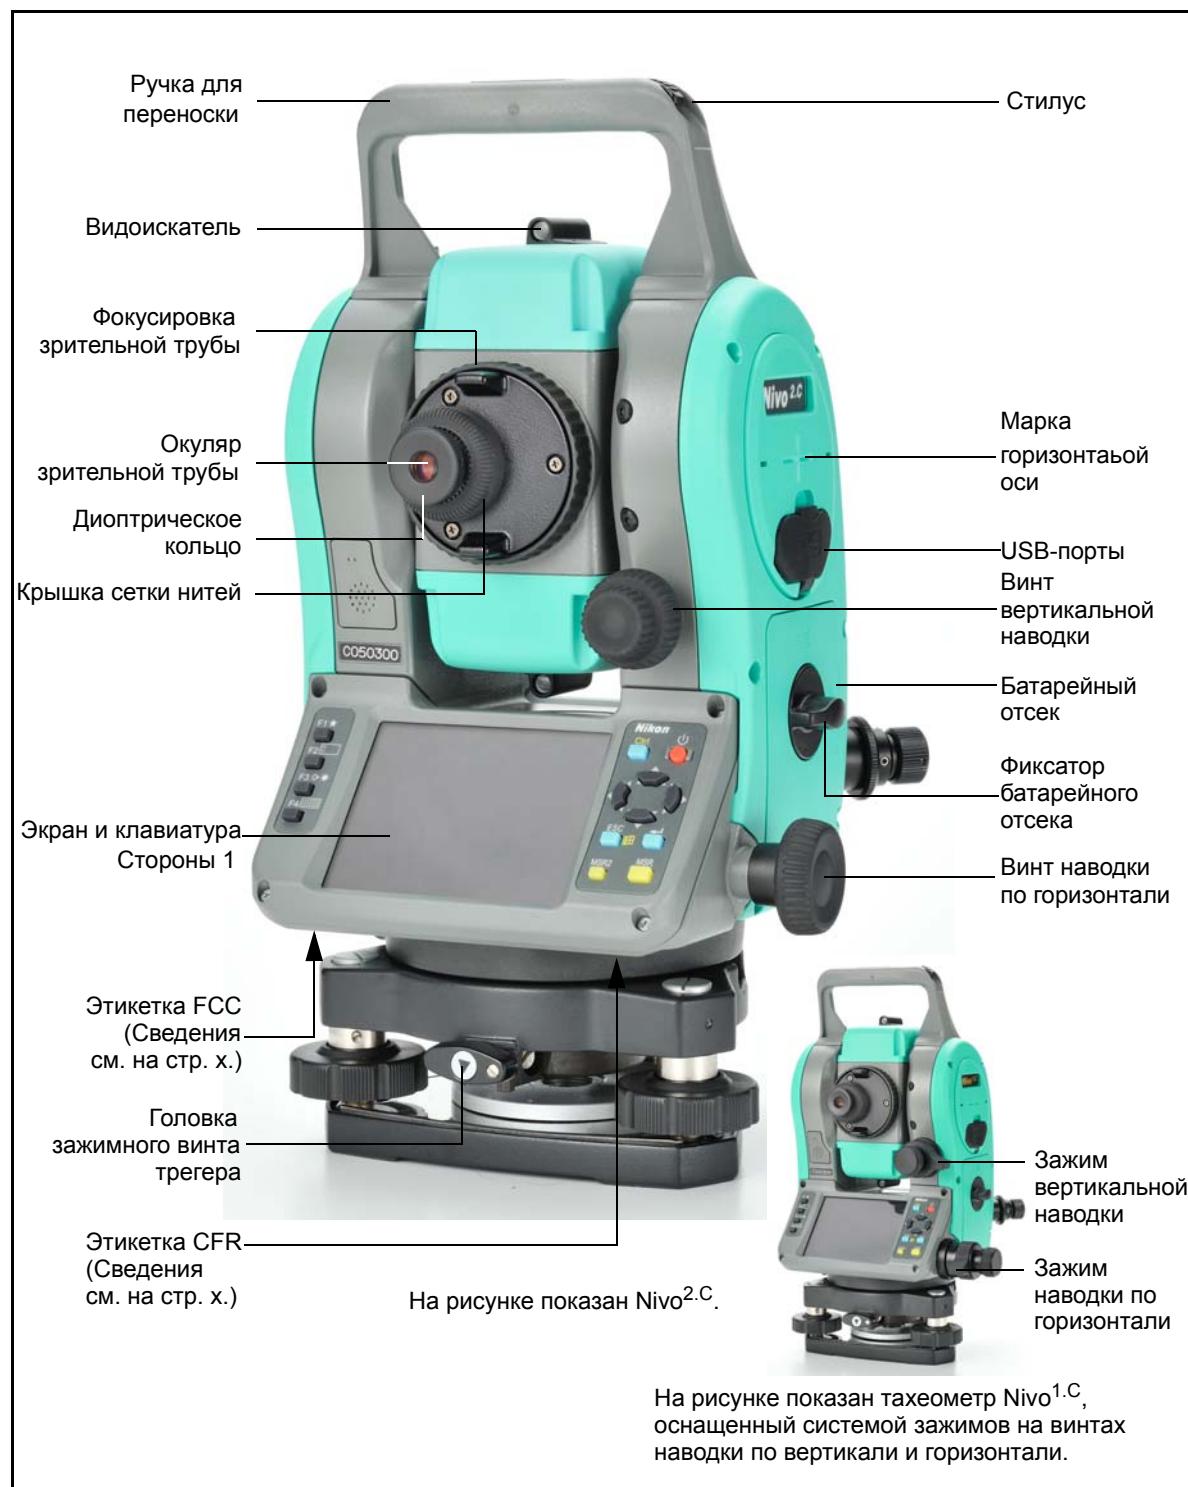


Рисунок 1.1 Электронный безотражательный тахеометр серии Nivo – Сторона-1



Рисунок 1.2 Электронный безотражательный тахеометр серии Nivo – Сторона-2

## Хранение

Перед использованием инструмента прочтите инструкции по хранению прибора и следуйте им в дальнейшем:

- Не оставляйте инструмент надолго на солнце или в закрытом нагретом транспорте. Перегрев неблагоприятно воздействует на его производительность.
- Если Nivo был использован при неблагоприятной погоде, немедленно протрите всю влагу и пыль, высушиите его полностью перед укладкой в транспортировочный ящик. Инструмент содержит много чувствительных электронных схем, которые необходимо хорошо предохранять от пыли и влаги. Если пыль и влага попадут в инструмент, то могут произойти серьезные неполадки.
- Внезапное изменение температуры может привести к затемнению линз и сильно повлиять на уменьшение дальности действия прибора или стать причиной сбоя в системе электроники. Поступайте следующим образом: внося инструмент в теплое помещение, оставляйте его в закрытом ящике до тех пор, пока его температура не сравняется с комнатной.
- Избегайте хранения Nivo в жарких и влажных местах. Батарея должна хранится в сухом помещении, при температуре ниже 30 °C (86 °F). Высокая температура и чрезмерная влажность могут привести к появлению плесени на линзах и порче электронных микросхем, что ведет к повреждению инструмента.
- Храните батарею разряженной, в специальной коробке.
- При хранении инструмента в районах с экстремально низкими температурами, оставляйте транспортировочный ящик открытым.
- При юстировке уровневые винты по возможности необходимо устанавливать к центру их хода, как показано линией на ручке.
- Если трегер не будет использоваться в течение длительного времени, заблокируйте внизу закрепительный винт трегера и затяните становой винт трегера.
- Не перетягивайте какие-либо зажимные винты.
- При юстировке винта вертикальной наводки и винта гор наводки по горизонтали на инструменте Nivo<sup>1.C</sup> старайтесь выполнять регулировку как можно ближе к центральному положению каждого винта. Центральное положение обозначено линией на винте. Для окончательной юстировки винтов наводки поворачивайте их по часовой стрелке.
- Не используйте органические растворители (такие как эфир или растворитель краски) для протирания неметаллических частей инструмента, таких как клавиатура. Это может привести к обесцвечиванию поверхности или отслаиванию нанесенных надписей. Используйте для протирания этих частей мягкую ткань, слегка смоченную водой или моющим средством.

- Оптические линзы могут быть очищены путем осторожного протирания мягкой кисточкой или специальной тканью для линз, смоченных спиртом.
- Крышка сетки визирных нитей должна быть правильно подогнана. Не прилагайте к ней чрезмерных усилий, чтобы не утратилась ее водонепроницаемость.
- Перед присоединением батареи, проверьте, чистая ли контактная поверхность на батарее и на инструменте.
- Плотно прижмите колпачок, закрывающий разъем для вывода данных и подачи внешнего электропитания. Инструмент не будет водонепроницаем, пока этот колпачок не закрыт или пока используется разъем для вывода данных и подачи внешнего электропитания.
- Транспортировочный ящик разработан водонепроницаемым, но вы не должны оставлять его под дождем на длительное время. Если нет возможности укрыть ящик от дождя, сделайте так, чтобы титульная табличка Nikon на нем была направлена вверх.
- Батарея состоит из литий-ионовых элементов. Когда вы выбрасываете батареи, следуйте местным законам об утилизации.
- Инструмент может быть поврежден статическим электричеством, возникшим в теле человека, при разрядке через разъем для вывода данных и подачи внешнего электропитания. Перед переноской инструмента прикоснитесь к другому проводящему ток материалу для снятия статического электричества.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не зажать палец между зрительной трубой и горизонтальной осью инструмента.
- Нажимайте на сенсорный экран стилусом, входящим в комплект поставки тахеометра серии Nivo. Использование любого другого стилуса может привести к повреждению сенсорного экрана.
- Не прикладывайте усилие при нажатии стилусом на сенсорный экран. В противном случае можно повредить сенсорный экран.



# Подготовка к работе

В этой главе:

- Распаковка и упаковка инструмента
- Зарядка батареи
- Отсоединение и присоединение батареи
- Установка штатива
- Центрирование
- Нивелировка
- Наведение
- Установка режима измерения и подготовка цели
- Измерения в безотражательном режиме
- Сборка призменного отражателя

## Распаковка и упаковка инструмента

*Примечание – Аккуратно переносите инструмент серии Nivo, чтобы защитить его от вибраций и ударов.*

### Распаковка

To unpack the instrument, grip the carrying handle  
При распаковке держите прибор за переносную ручку и аккуратно вынимайте из ящика.



Для Nivo 1.C

### Упаковка

Для упаковки инструмента в ящик для переноски руководствуйтесь рисунком, нанесенным внутри ящика.



Для Nivo<sup>2.C</sup>, Nivo<sup>3.C</sup> и Nivo<sup>5.C</sup>

## Зарядка батареи

Перед зарядкой батареи ознакомьтесь с предупреждениями (они также приведены вначале руководства в главе Техника безопасности) и следующими замечаниями.



- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ –** Не допускайте повреждения аккумуляторной литий-ионной батареи. Повреждение батареи может вызвать взрыв или возгорание и привести к причинению вреда здоровью людей и (или) материальному ущербу. Меры по предотвращению причинения вреда здоровью людей и материального ущерба приведены ниже.
- Не используйте и не заряжайте батарею с признаками повреждения. Признаками повреждения могут быть обесцвечивание, деформация и утечка электролита батареи.
  - Не утилизируйте батарею в огне, не подвергайте батарею воздействию высоких температур и прямых солнечных лучей.
  - Не погружайте батарею в воду.
  - Не используйте и не храните батарею в автомобиле в жаркую погоду.
  - Не роняйте и не пробивайте батарею.
  - Не вскрывайте батарею и не замыкайте ее контакты.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ –** Не дотрагивайтесь до аккумуляторной литий-ионной батареи с признаками протечки. Внутри батареи находится едкий электролит, контакт с которым может причинить вред здоровью и (или) материальный ущерб.

Меры по предотвращению причинения вреда здоровью людей и материального ущерба приведены ниже.

- Если батарея протекает, избегайте контакта с жидкостью из батареи.
- Если жидкость из батареи попала в глаза, немедленно промойте их чистой водой и обратитесь за медицинской помощью. Не трите глаза!
- Если жидкость из батареи попала на кожу или одежду незамедлительно смойте жидкость из батареи чистой водой.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ –** Заряжайте и эксплуатируйте аккумуляторную литий-ионную батарею в строгом соответствии с инструкциями. Зарядка и использование батареи с неразрешенным оборудованием может вызвать взрыв или возгорание и привести к причинению вреда здоровью людей и (или) материальному ущербу.

Меры по предотвращению причинения вреда здоровью людей и материального ущерба приведены ниже.

- Не используйте и не заряжайте батарею с признаками повреждения или протечки.
- Заряжайте литий-ионную батарею только в предназначенных для этого приборах. Выполняйте все инструкции, поставляющиеся с зарядным устройством для батареи.
- При перегреве или появлении дыма следует прекратить зарядку батареи.
- Используйте батарею только в предназначенных для нее приборах.
- Используйте батарею только по прямому назначению и в соответствии с документацией прибора.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ –** Для зарядки батареи используйте только зарядное устройство и сетевой блок питания, поставляющиеся с инструментом. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ любые другие зарядные устройства, это может привести к возгоранию батареи или взрыву. Поставляемая в комплекте батарея не может быть использована с другими зарядными устройствами.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ –** Во время зарядки батареи не накрывайте зарядное устройство и сетевой блок питания материалом или тканью, это может привести к перегреву. Будьте внимательны, зарядное устройство достаточно сильно излучает тепло.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ –** Не заряжайте батарею в сырых или пыльных местах, на прямом солнечном свете и близко от источников тепла. Не заряжайте батарею, если она сырая. Это может привести к удару током, перегреву или возгоранию батареи.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ –** Несмотря на то, что батарея снабжена автоматом размыкания при коротком замыкании её контактов, необходимо заботиться о том, чтобы не допускать короткого замыкания выводов. Короткое замыкание может вызвать возгорание батареи или привести к ожогу.




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ –** Никогда не нагревайте и не жгите батарею. Это может привести к утечке химического вещества или повреждению корпуса и стать причиной серьезных повреждений.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ –** При хранении батареи или зарядного устройства, чтобы избежать короткого замыкания, изолируйте контакты предохранительной тесьмой. Отсутствие изоляции может привести к короткому замыканию и стать причиной возгорания, ожога или привести к поломке инструмента.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ –** Батарея сама по себе не является водонепроницаемой. Предохраняйте батарею от влаги, когда она вынута из инструмента. Попадание воды внутрь батареи может вызвать ее возгорание.

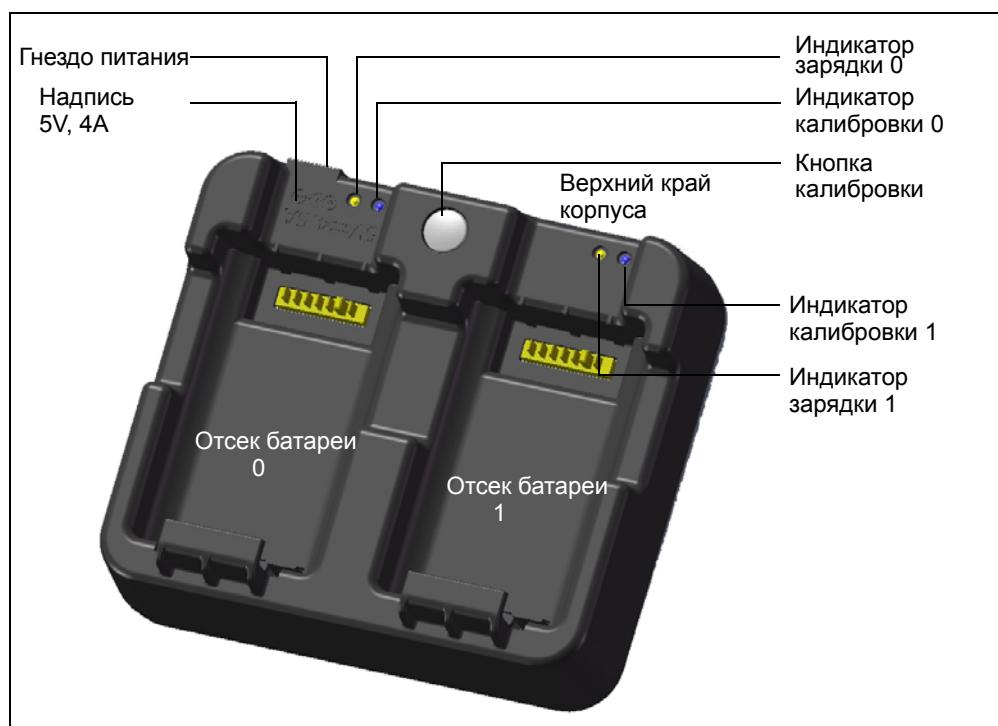

### Подача питания

- Подключите зарядное устройство к входящему в комплект сетевому блоку питания для включения прибора. Входное напряжение должно составлять 5 В, а номинальный ток источника питания не менее 4 А. Зарядной ток каждой батареи может составлять до 2 А.

### Зарядка батареи

- Просто задвиньте батарею в отсек батареи, чтобы начать ее зарядку. Индикатор, расположенный рядом с отсеком, будет светиться желтым цветом во время выполнения зарядки. Индикатор зарядки станет светиться зеленым цветом по окончании зарядки.

- Отсеки зарядного устройства полностью независимы друг от друга, поэтому батарею можно устанавливать в отсек независимо от состояния другого отсека батареи.
- Зарядка может занять 2 – 4 часа, если батарея была нормально разряжена.
- Зарядка может занять до 5 часов, если батарея была полностью разряжена и хранилась несколько месяцев без использования.
- Литий-ионные батареи не предназначены для зарядки при температуре выше 40 °C – 45 °C, поэтому мигающий индикатор зарядки может означать слишком высокую температуру батарей для зарядки. Зарядка продолжится после охлаждения батарей. Время зарядки увеличится вследствие охлаждения батарей в случае их зарядке при температуре 40 °C – 45 °C.
- Если индикатор(ы) зарядки мигает (мигают) и батареи не нагрелись, это может свидетельствовать о проблеме с батареей или зарядным устройством. Если индикатор зарядки продолжает мигать после попытки зарядить несколько ненагретых батарей, это свидетельствует о проблеме с устройством или самими батареями.

### **Кондиционирование и калибровка батареи**

- Калибровку батареи следует проводить каждые 6 месяцев или чаще, если требуется. Калибровка обеспечивает точную индикацию остающегося заряда батареи.
- Удерживайте кнопку калибровки на приборе, а затем установите батарею, не отпуская кнопку калибровки, чтобы начать калибровку батареи. Калибровка начнется только для той батареи, которая была установлена при нажатой кнопке калибровки. Во время калибровки батареи батарея будет заряжена, полностью разряжена, а затем снова заряжена. Калибровка должна занять приблизительно 17 часов, и во время калибровки нельзя закрывать вентиляционные отверстия зарядного устройства (см. примечание 1).
- Синий индикатор калибровки (или оба индикатора калибровки) будет медленно мигать (вкл. 1,5 с, выкл. 2 с) во время выполнения калибровки, а индикаторы зарядки могут быть включены или выключены во время цикла калибровки при условии, что корпус не перегревается.
- По завершении цикла калибровки, индикатор калибровки перестанет мигать и останется включенным, пока не будет извлечена соответствующая батарея.
- Температура нижней части корпуса может повышаться приблизительно до 43 °C, после чего сработает регулировка температуры для предотвращения перегрева корпуса. При падении напряжения батареи корпус охлаждается и автоматическое ограничение температуры не требуется, благодаря чему сокращается время разрядки батареи.

- На случае если внутренняя температура корпуса остается слишком высокой даже после включения регулировки температуры, предусмотрена вторичная схема защиты, которая полностью прервёт калибровку. Если это происходит, индикатор(ы) калибровки будет (будут) быстро мигать и будет снова включена зарядка батареи.

## Отсоединение и присоединение батареи

### Отсоединение батареи



---


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – Избегайте прикосновения к контактам батареи.

---

1. Если инструмент включен, нажмите кнопку **[PWR]** для его выключения.
2. Поверните фиксатор батарейного отсека против часовой стрелки, откройте крышку батарейного отсека и извлеките батарею из батарейного отсека.

### Присоединение батареи

Перед тем, как присоединить батарею, протрите отсек батареи от пыли и других частиц.

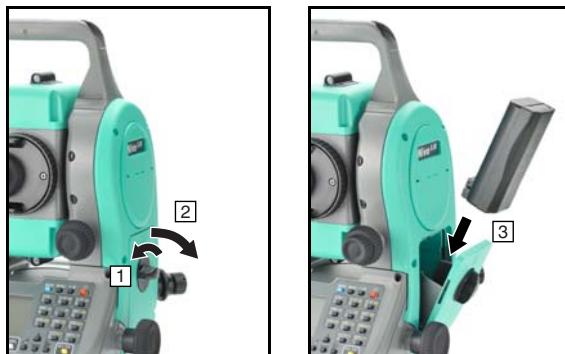

1. Поверните фиксатор батарейного отсека против часовой стрелки и откройте крышку батарейного отсека.
2. Поместите батарею в батарейный отсек. Соедините батарею в нижней части, направив контакты внутрь.
3. Закройте крышку батарейного отсека и поверните фиксатор по часовой стрелке до щелчка, чтобы закрепить соединение.



---

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – Если батарея присоединена неправильно, нарушится водонепроницаемость инструмента.

---

## Установка штатива



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ –** Ножки штатива достаточно острые и вы можете пораниться об них. Будьте осторожны при переноске и установке штатива.

1. Для установки штатива раздвиньте его ножки так, что бы он был достаточно устойчив.
2. Разместите штатив непосредственно над точкой станции. Для проверки положения штатива, посмотрите через центральное отверстие площадки штатива.
3. Хорошо вдавите ножки штатива в землю.
4. Выставьте по уровню верхнюю плоскость площадки штатива.
5. Затяните зажимные винты на ножках штатива.
6. Установите прибор на площадку штатива.
7. Вставьте становой винт штатива в центральное отверстие трегера инструмента.
8. Затяните становой винт штатива.

*Примечание – Не переносите прибор на штативе.*

## Центрирование


Когда вы центрируете инструмент, вы выставляете его центральные оси так, чтобы они проходили через точку станции. Этого можно достичь двумя методами: используя нитяной или оптический отвес.

### Центрирование с помощью оптического отвеса

*Примечание – Не забудьте выполнить поверку и юстировку оптического отвеса, если вы хотите достичь высокой точности измерений. Подробные инструкции приводятся в разделе [Поверка и юстировка круглого уровня, стр. 30](#).*

Для центрирования инструмента с помощью оптического отвеса:

1. Установите инструмент на штатив. Как это сделать, описано в разделе [Установка штатива, стр. 13](#).
2. Наблюдая в окуляр оптического отвеса, совместите изображение точки центра станции с центром сетки нитей. Для этого, вращайте подъемные винты до тех пор, пока центральная марка сетки нитей не окажется точно над изображением точки станции.
3. Пока вы поддерживаете платформу штатива одной рукой, ослабляйте зажимные винты на ножках штатива и

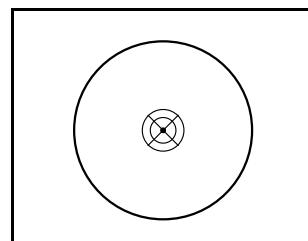

настраивайте длину ножек, пока воздушный пузырек не окажется в центре круглого уровня.

4. Затем закрепите винты на ножках штатива.
5. Используйте электронный уровень для установки инструмента по уровню. Детальное описание этого процесса приведено в разделе [Нивелировка, стр. 15](#).
6. Наблюдая в окуляр оптического отвеса, проверьте, что изображение центра станции все еще находится в центре марки визирных нитей.
7. Если точка станции ушла из центра, сделайте следующее:
  - Если точка станции незначительно ушла из центра, ослабьте становой винт штатива и затем отцентрируйте инструмент на штативе. Используйте только прямое перемещение инструмента к центру. Не вращайте его.  
Когда инструмент отцентрирован, снова затяните становой винт.
  - Если смещение точки станции велико, повторите процедуру с шага 2.

## Центрирование с помощью лазерного отвеса

*Примечание – НЕ смотрите непосредственно на лазер.*

*Примечание – Если требуется высокая точность, проверьте и отьюстируйте лазерный отвес перед центрированием инструмента. Как это сделать, описано в разделе [Проверка и юстировка круглого уровня, стр. 30](#).*

1. Установите инструмент на штатив. *Как это сделать, описано в разделе Установка штатива, стр. 13.*
2. Включите лазерный отвес
3. Совместите лазерный указатель с точкой станции. Для этого поворачивайте уровневые винты, пока лазерный указатель не окажется над точкой станции.
4. Пока вы поддерживаете платформу штатива одной рукой, ослабляйте зажимные винты на ножках штатива и настраивайте длину ножек, пока воздушный пузырек не окажется в центре круглого уровня.
5. Затем закрепите винты на ножках штатива.
6. Используйте электронный уровень для установки инструмента по уровню. Детальное описание этого процесса приведено в разделе [Нивелировка, стр. 15](#).
7. Проверьте, что лазерный указатель находится над точкой станции.
8. Если точка станции ушла из центра, сделайте следующее:
  - Если точка станции незначительно ушла из центра, ослабьте становой винт штатива и затем отцентрируйте инструмент на штативе. Используйте только прямое перемещение инструмента к центру. Не вращайте его.
  - Когда инструмент отцентрирован, снова затяните становой винт.
  - Если смещение точки станции велико, повторите процедуру с шага 2.

## Центрирование при помощи свинцового отвеса

1. Установите инструмент на штатив. Как это сделать, описано в разделе [Установка штатива, стр. 13](#).
2. Повесьте нить отвеса на крючок становового винта штатива
3. Уровняйте длину нити таким образом, чтобы отвес был на уровне высоты точки станции.
4. Слегка ослабьте становой винт штатива.
5. Придерживая обеими руками основание инструмента, осторожно двигайте инструмент по головке штатива до тех пор, пока свинцовый отвес не окажется над центром точки станции.



*Примечание – Чтобы убедиться в точности установки прибора, проверьте его положение в двух направлениях, под прямым углом друг к другу.*

## Нивелировка

Используйте электронный уровень, чтобы сделать вертикальные оси инструмента абсолютно вертикальными. Во время нивелирования всегда устанавливайте инструмент в направлении КЛ (см. рис. 1.1 на стр. 3).

Для нивелировки инструмента:

1. Переместите пузырек в центр круглого уровня и затем включите питание.
2. Поверните алидаду так, чтобы нижний край панели клавиатуры стал параллелен двум подъемным винтам (B и C).
3. Используйте подъемные винты B и C для перемещения пузырька в нуль пункт электронного уровня.
4. Поверните алидаду примерно на 90°.
5. Переместите пузырек в нуль пункт электронного уровня, вращая подъемный винт A.
6. Повторите шаги с 1 по 5, чтобы привести пузырек в центр в обеих ситуациях.
7. Поверните алидаду на 180°.
8. Если пузырек электронного уровня остается в нуль пункте, нивелировка прибора выполнена. Если пузырек уходит из нуль пункта сделайте поверки и юстировки электронного уровня. Детальные инструкции приводятся в разделе [Юстировка электронного уровня, стр. 30](#).

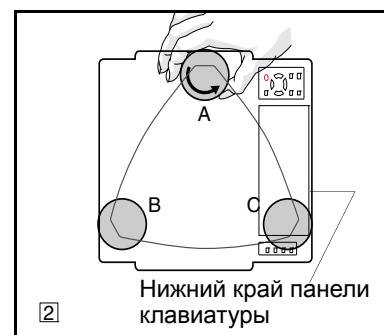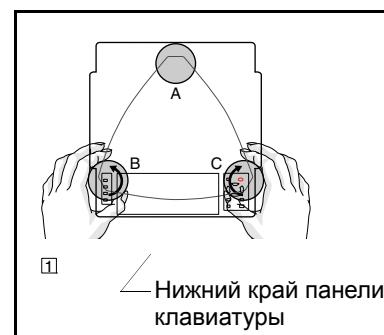


## Наведение

Когда вы наводите инструмент, вы нацеливаете зорительную трубу на цель, фокусируете изображение цели и совмещаете изображение с пересечением визирных нитей.


Для наведения инструмента:

1. Настройте визир:
  - a. Наведите зорительную трубу на светлую поверхность такую, как небо или лист бумаги.

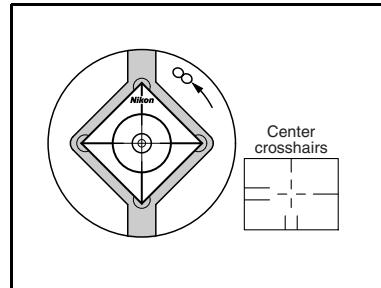

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ –** Никогда не смотрите на солнце через зорительную трубу. Так вы можете нанести вред своему зрению или потерять его.

- b. Наблюдая в окуляр, вращайте окулярное кольцо до тех пор, пока сетка нитей не будет отчетливо видна.
2. Устранитте параллакс:
  - a. Нацельте зорительную трубу на изображение цели.
  - b. Поверните кремальеру до появления сфокусированного изображения цели на сетке нитей.
  - c. Перемещайте ваш глаз вертикально и горизонтально. Смотрите, переместилось ли изображение цели относительно сетки нитей.  
Если изображение цели не переместилось, значит параллакс отсутствует.
  - d. Если изображение цели сдвинулось, вращайте кольцо фокусировки зорительной трубы. Затем повторите действия, начиная с Шага с.
3. Поверните винт точной наводки:
  - Последний поворот винта точной наводки должен быть в направлении *по часовой стрелке*, чтобы цель находилась точно в перекрестьи сетки нитей.

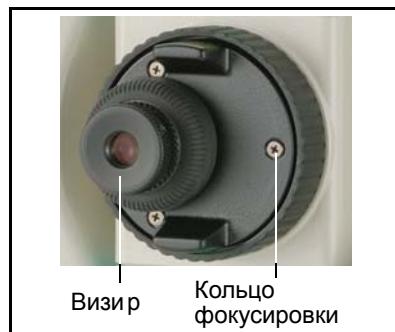

## Установка режима измерения и подготовка цели

Тахеометр серии Nivo имеет два режима измерения: отражательный режим и безотражательный режим. Эти режимы могут быть изменены в любое время при помощи нажатия на одну секунду клавиш **[MSR1]** или **[MSR2]**.

Как установить режим измерения в зависимости от измеряемой цели показано в следующей таблице.

Цель	Параметры цели
Призма, отражательная марка	Отражатель (Отражательный режим)
Другое (отражающие материалы)	Без отражателя (Безотражательный режим)

В некоторых случаях вы можете измерить цель, отличную от подходящему установленному режиму.


*Примечание – Тахеометры Nivo<sup>1.C</sup> и Nivo<sup>2.C</sup> имеют класс лазера 3R в безотражательном режиме и в режиме лазерного указателя и класс лазера I в режиме измерения по призме.*

*Не визируйте призму, когда включен лазерный указатель.*

*Примечание – Тахеометры Nivo<sup>3.C</sup> и Nivo<sup>5.C</sup> имеют класс лазера I в режиме измерения по призме и безотражательном режиме и класс разряда 2 в режиме лазерного указателя.*

## Измерения с отражателем


Не используйте призму с царапинами, грязной поверхностью или сколотым центром. Рекомендуется использовать призмы с тонкими гранями.

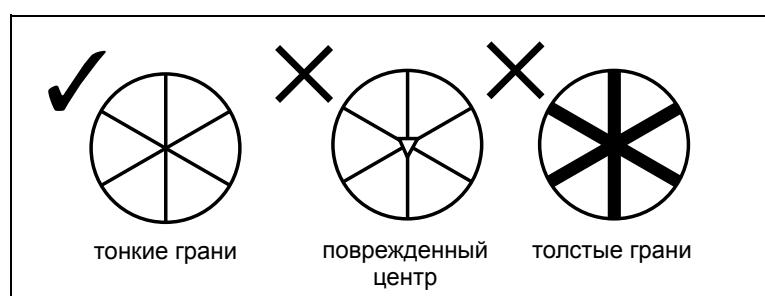

Так как тахеометр серии Nivo очень чувствительный, многократные отражения от поверхности призмы иногда могут стать причиной значительного ухудшения точности.

Для поддержания точности ваших измерений:

- При измерении малых расстояний слегка наклоняйте призму, так чтобы дальномер мог игнорировать ненужные отражения от призмы, как это показано на рисунке ниже.

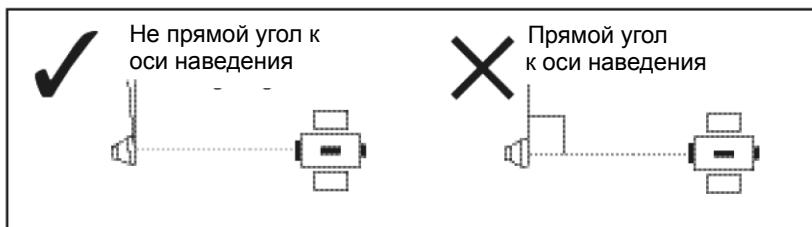

Держите призму в безопасном месте и не двигайте ее когда производится измерение.

В отражательном режиме, во избежание ложных измерений объектов, других нежели отражатель или отражательная марка, цели с отражающей способностью меньшей чем у призмы или отражающей марки, измеряться не будут. Даже если вы делаете измерение, измеренные величины не будут отображаться. Для измерения целей с меньшей отражающей способностью, используйте безотражательный режим.

## Измерения в безотражательном режиме

Интенсивность отражения от цели определяет расстояние, на котором тахеометр серии Nivo может производить измерения. Цвет и состояние поверхности цели так же оказывают влияние на измеряемое расстояние, даже если цели одинаковые.

В следующей таблице показаны примеры некоторых целей и приблизительное измеряемое расстояние.

Измеряемое расстояние может быть меньше или интервалы измерения могут быть больше в следующих случаях:

- угол лазера мал по отношению к цели
- поверхность цели влажная

В направлении солнечных лучей измеряемое расстояние может уменьшиться. В этом случае постараитесь создать тень над целью.


Цели с абсолютно плоской поверхностью, такие как зеркало, не могут быть измерены, если луч и цель перпендикулярны друг другу.

Когда вы делаете измерение, убедитесь, что между инструментом и целью нет препятствий.

Если вы производите измерения через дорогу или в месте, где часто двигаются машины или другие объекты, для получения лучших результатов делайте несколько измерений.

## Сборка призменного отражателя

- Соберите отражающую марку как показано на рисунке ниже.

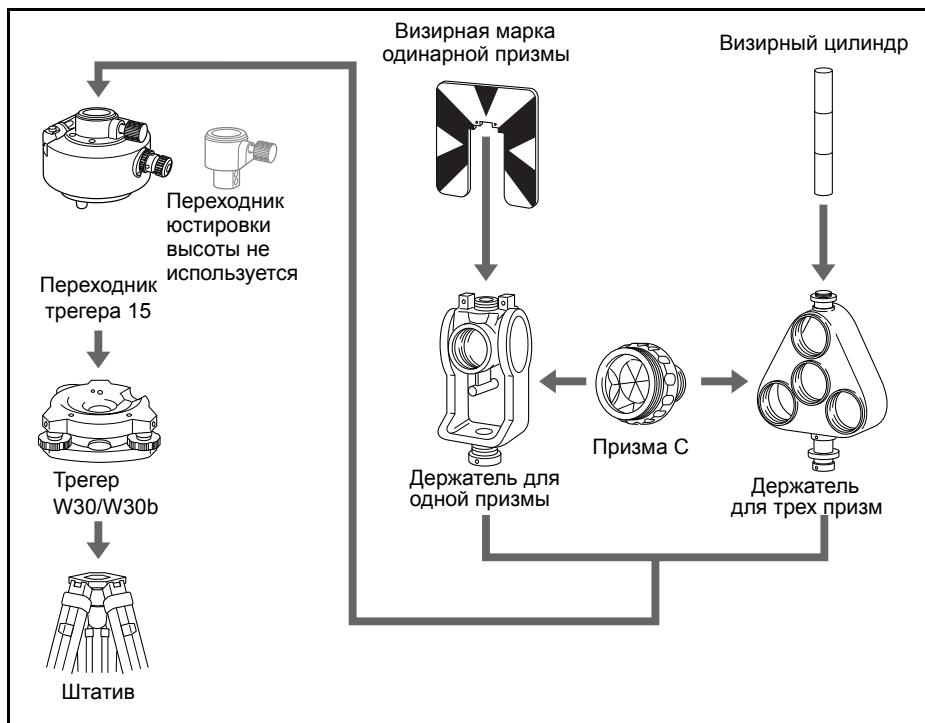

- Настройте высоту переходника трекера (см. стр. 20).
- При необходимости измените направление призмы (см. стр. 20).
- Если используется держатель одиночной призмы, установите положение подставки цели (см. стр. 20).

Подробные инструкции от Шага 2 до Шага 4 приводятся на соответствующих страницах.

*Примечание – Тахеометр серии Nivo может использоваться с трекером W30 или W30b.*

## Юстировка переходника трегера по высоте

Переходник трегера может оснащен переходником юстировки высоты. Для использования призменного отражателя с инструментами серии Nivo, снимите переходник юстировки высоты, как показано на рисунке ниже.

Переходник юстировки высоты будет использоваться с тахеометрами Nikon.




## Изменение направления отражателя

Призменный отражатель, установленный на переходнике трегера может быть повернут в любом направлении.

Для изменения направления отражателя:

1. Ослабьте зажимной винт, повернув его по направлению против часовой стрелки.
2. Поверните верхнюю часть переходника трегера так, чтобы плоскость призмы находилась в нужном направлении.
3. Поверните зажимной винт по часовой стрелке.

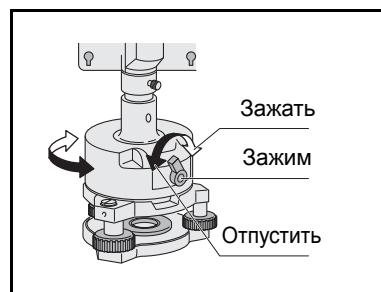


## Установка положения визирной марки отражателя

Если вы используете одиночную призму, убедитесь что визирная марка находится в одной плоскости с призмой и переходником трегера.

Для установки положения визирной марки:

1. Используйте два установочных винта для крепления визирной марки к держателю одиночной призмы.
2. В пределах отверстий винтов держателя установите визирную марку таким образом, чтобы она совместилась с вертикальной осью призмы и переходника трегера.

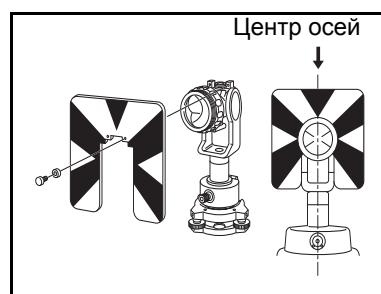

# Работа с прибором

В этой главе:

- Включение и выключение инструмента
- Основные операции

## Включение и выключение инструмента

### Включение инструмента

Для включения инструмента нажмите кнопку [Power], и запустится прикладная программа.

Способ использования прикладной программы см. в руководстве пользователя.



*Примечание. Проверьте правильность установки батарей в отсеке, если прикладная программа не запускается даже после нажатия кнопки [Power].*

### Выключение инструмента

Нажмите кнопку [Power], и на экране отобразится окно «Power Key!», показанное на рисунке справа.

Нажмите в этом окне кнопку [Standby] для выключения инструмента.

Нажмите кнопку [OK], и окно исчезнет. Будет восстановлено состояние дисплея до нажатия кнопки [Power].



*Примечание. Режим ожидания*

«Режим ожидания» – это функция, которая останавливает выполняющуюся программу и выключает инструмент.

Повторное нажатие кнопки [Power] приводит к восстановлению состояния экрана до выключения инструмента.

## Основные операции

### Включение и выключение подсветки

Нажмите кнопку [Power], и на экране отобразится окно «Power Key!», показанное на рисунке справа.

Кнопка [Вкл./выкл. подсветку] в этом окне позволяет включать и выключать подсветку.

Нажмите кнопку [OK], и окно исчезнет. Будет восстановлено состояние дисплея до нажатия кнопки [Power].




### Прочие функции

Нажмите кнопку [Power], и на экране отобразится окно «Power Key!», показанное на рисунке справа.

Нажмите в этом окне кнопку [Options] для отображения меню параметров.

Нажмите кнопку [OK], и окно исчезнет. Будет восстановлено состояние дисплея до нажатия кнопки [Power].

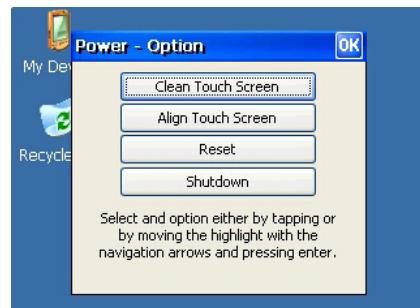

**Примечание –** Нажмайте на сенсорный экран стилусом, входящим в комплект поставки тахеометра серии Nivo. Использование любого другого стилуса может привести к повреждению сенсорного экрана.

**Примечание –** Не прикладывайте усилие при нажатии стилусом на сенсорный экран. В противном случае можно повредить сенсорный экран.

### Очистка сенсорного экрана

При нажатии кнопки меню [Clean Touch Screen] сенсорный экран отключается. Используйте данное меню для очистки сенсорной панели.

Нажмите кнопку ввода  $\leftarrow$ , и будет восстановлено состояние дисплея до нажатия кнопки [Power].




### Калибровка сенсорного экрана

При нажатии кнопки меню [Clean Touch Screen] отображается окно калибровка сенсорного экрана.

Следуя инструкции в данном окне можно исправить разницу между фактической точкой нажатия и целью в окне.

Нажимайте пером знак плюса [+] на экране в течение 1 секунды. Знак плюса [+] переместится в угол экрана, когда вы уберете перо с экрана. Нажатие кнопки ввода  $\leftarrow$  после нажатия знака плюса [+] в центре и в четырех углах завершает калибровку сенсорного экрана.

Нажмите кнопку [ESC] для отмены калибровки.

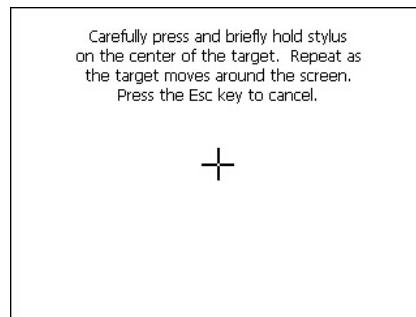

### Перезагрузка


Нажмите кнопку меню [Reset], и отобразится окно, показанное на рисунке справа.

Нажатие кнопки [Reset] приводит к остановке выполняющейся программы и инициализации тахеометра. Используйте данное меню, когда прикладная программа не работает normally по неизвестной причине.

Нажмите кнопку [Yes] для выполнения перезагрузки.

Нажмите кнопку [No] для отмены перезагрузки и возврата к состоянию экрана до нажатия кнопки [Power].

**Примечание.** После выполнения перезагрузки данные, которые не были сохранены в прикладной программе, будут утрачены.

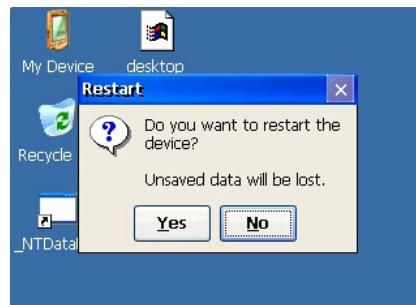

## Выключение


Нажмите кнопку меню [Shutdown], и отобразится предупреждение, показанное на рисунке справа.

Нажмите кнопку [Yes] для выполнения выключения.

Нажмите кнопку [No] для отмены выключения и возврата к состоянию экрана до нажатия кнопки [Power].

**Примечание.** Выполнение выключения полностью выключает тахеометр.

**Примечание.** Выполнение выключения завершает прикладную программу и данные, которые не были сохранены в программе, будут утрачены.

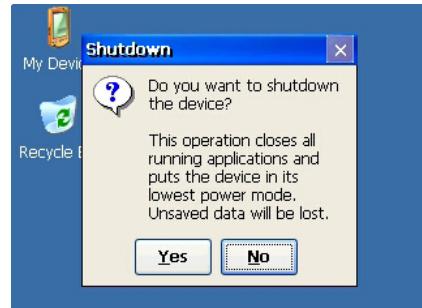


## Настройка автовыключения

Функция автовыключения экономит энергию посредством переключения тахеометра в режим ожидания, когда он не используется в течение определенного периода времени.

Нажмите кнопку [Start] для отображения меню.

Выберите [Settings] для отображения подменю. Выберите [Control Panel].

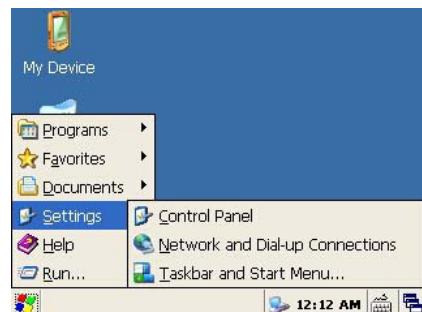


Дважды щелкните значок [Power].



Отобразится текущее состояние батареи.

Выберите вкладку [Power Off].

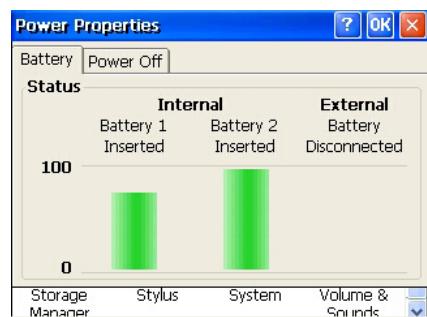

Отобразится окно настройки времени.


Установите флажок [Suspend after] в области «Idle Time Settings».

Выберите время из раскрывающегося меню.

Можно выбрать 5, 10 или 30 минут.

Флажок спящего режима будет снят, если не выбрано время из раскрывающегося списка.

Нажмите кнопку [OK], чтобы завершить настройку.

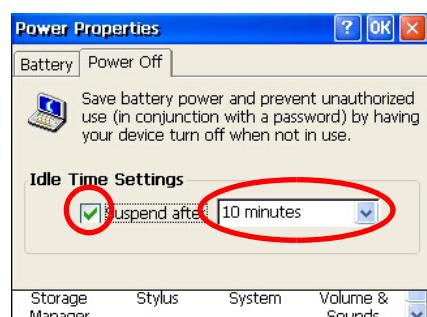

*Примечание. Спящий режим и режим ожидания – это одно и то же состояние.*

## Настройки даты и времени

Данная функция позволяет настроить дату и время на тахеометре.


Нажмите кнопку [Start] для отображения меню.

Выберите [Settings] для отображения подменю.

Выберите [Control Panel].



Дважды щелкните значок [Date/Time].

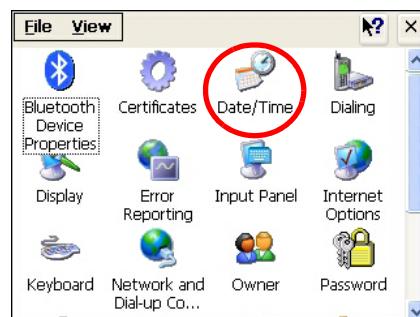

Отобразятся текущие дата и время.

Установите дату, время и часовой пояс.

Нажмите кнопку [Apply] для сохранения установленных значений.

Нажмите кнопку [OK], чтобы завершить процесс настройки.





# Проверки и юстировка

В этой главе:

- Юстировка электронного уровня
- Проверка и юстировка круглого уровня
- Проверка и юстировка оптического (лазерного) центрира
- Ошибка места нуля вертикального круга и коллимационная ошибка
- Проверка постоянной инструмента
- Проверка лазерного указателя


## Юстировка электронного уровня

Юстировка электронного уровня выполняется по ошибкам места нуля вертикального круга и коллимационным ошибкам. Подробные инструкции приводятся на стр. 31.

## Проверка и юстировка круглого уровня

После юстировки электронного уровня выполните проверку круглого уровня.

Если пузырек находится не в нуль-пункте, выполните юстировку юстировочными винтами круглого уровня на инструменте или на трегере.

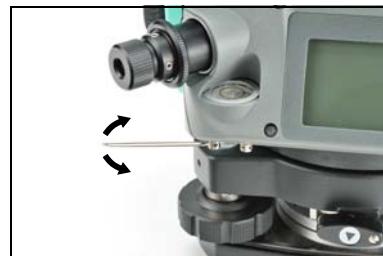


## Проверка и юстировка оптического (лазерного) центрира

Оптические оси центрира должны совпадать с вертикальными осями инструмента.

Для проверки и настройки оптического (лазерного) центрира:

1. Поставьте инструмент на штатив. Вам не надо устанавливать инструмент по уровню.
2. Поместите лист толстой бумаги с нарисованной меткой X на землю под инструментом.

Пока вы смотрите через оптический центрир, подстраивайте уровневые винты, пока рисунок X не будет в центре визирной марки

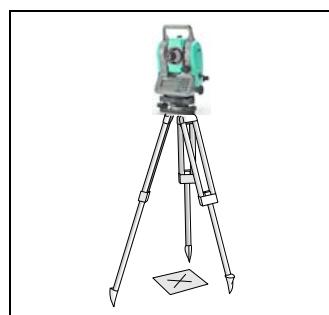


Для лазерного центрира отъюстируйте лазерный указатель на отметку X.


3. Поверните алидаду на 180°.

Если картинка по месту совпадает с центром визирной марки, никаких настроек не требуется.

Для лазерного центрира, если лазерный указатель находится на отметке X, юстировка не требуется.

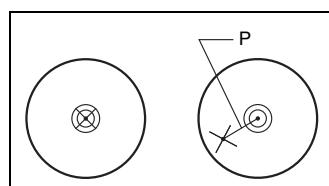

4. Если картинка или лазерный указатель по месту не совпадает с центром визирной марки, настройте оптический или лазерный центрир:
  - a. Используя шестигранник, покрутите настроечные винты, пока изображение X не окажется в позиции P. Позиция P является центром точки линии, соединяющей X с центром визирной марки .
  - b. Повторите процедуру с [Шага 2](#). Для юстировки лазерного центрира требуется снять крышку.

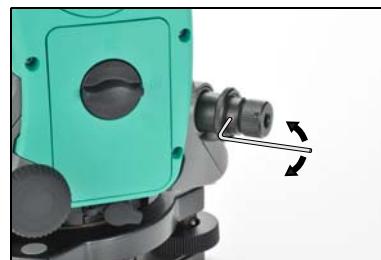

## Ошибка места нуля вертикального круга и коллимационная ошибка

Место нуля вертикального круга и компенсатора может измениться вследствие длительного хранения, значительного перепада температур и ударов в процессе транспортировки и эксплуатации инструмента. Если имеет место смещение места нуля, оно будет вызывать ошибку измеренных данных даже в случае правильной установки инструмента. Производитель рекомендует периодически выполнять поверку (несколько раз в год).

### Проверка

1. Установите инструмент на штатив.
2. Выполните процедуру нивелировки, описанную в разделе [Нивелировка, стр. 15](#).
3. Поверните зрительную трубу в положение КЛ.
4. Наведитесь на точку, расположенную в пределах  $45^\circ$  от горизонтальной плоскости.
5. Возьмите отсчет вертикального угла в поле VA1 главного экрана измерений.
6. Поверните инструмент на  $180^\circ$  и разверните зрительную трубу в положение КП.
7. Возьмите отсчет вертикального угла в поле VA2.
8. Сложите оба вертикальных угла вместе, VA1 + VA2.
  - Юстировка не требуется, если ноль вертикального круга установлен в «Зенит» и VA1 + VA2 дают в сумме  $360^\circ$ .
  - Юстировка не требуется, если ноль вертикального круга установлен в «Горизонт» и VA1 + VA2 дают в сумме  $180^\circ$  или  $540^\circ$ .
  - Если VA1 + VA2 не дают в сумме одного из значений, приведенных выше, необходима Юстировка.


**Примечание –** Разница между вертикальным углом и значимым углом (любой из следующих:  $360^\circ$  от зенита или  $180^\circ$  или  $540^\circ$  от горизонта) в ПО прибора обозначается как  $ACV = \text{верт.ошибка}$ . Место Нуля вертикального круга  $M_0 = (КП+КЛ)/2 = ACV/2$ .

## Юстировка


Программа калибровки состоит из двух шагов. Обычно выполняется только первый шаг, описание которого приведено ниже, поскольку точная юстировка горизонтальной оси вращения выполняется механическим способом.

Для значительной юстировки компенсации ошибки наклона горизонтальной оси вращения можно выполнить второй шаг, который описан ниже, и произвести три набора измерений.

Для настройки параметров компенсации ошибки наклона горизонтальной оси вращения установите две цели на горизонтальном положении не менее 30 м от инструмента. Первая цель необходимо поместить на горизонтальной плоскости, а вторую под углом более  $30^\circ$  над горизонтальной плоскостью. Перед установкой значения компенсации наклона горизонтальной оси вращения необходимо произвести три набора измерений этих двух точек при КЛ/КП. Даже при выполнении второго шага инструмент не может сохранить значение компенсации ошибки наклона горизонтальной оси вращения, превышающее  $30''$ . Если ошибка составляет более  $30''$ , необходимо выполнить механическую поверку инструмента.

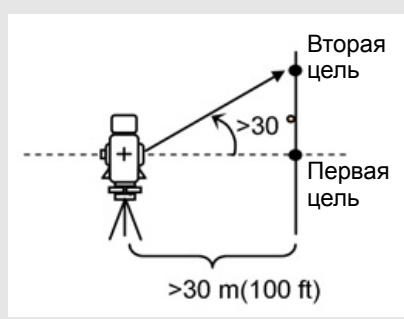


Для вызова программы калибровки нажмите кнопку [Windows], чтобы отобразить меню. Выберите пункт [Program], чтобы отобразить подменю. Выберите пункт [Calibration].

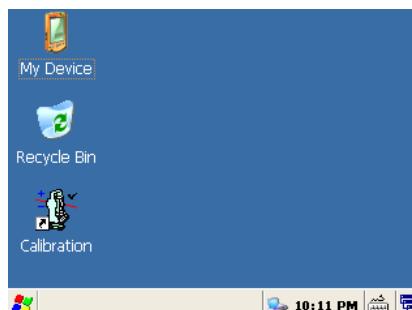


### Первый шаг


- Произведите измерение цели на горизонтальной плоскости при КЛ. Нажмите кнопку [OK].  
Вертикальный угол отображается в V0 dir= Horiz setting.  
  
VA1      Вертикальный угол при КЛ (значение без наклона)  
HA1      Горизонтальный угол при КЛ (значение без наклона)  
X1      Значение наклона оси X при КЛ  
Y1      Значение наклона оси Y при КЛ

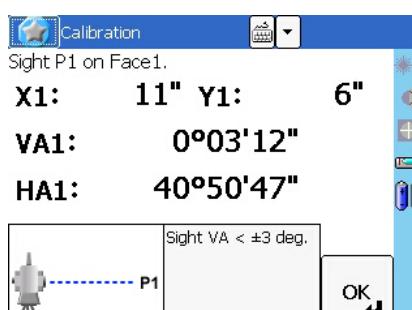

При наведении инструмента на цель, у которой значение VA превышает  $3^\circ$ , отобразится предупреждение, и кнопка [OK] будет отключена.


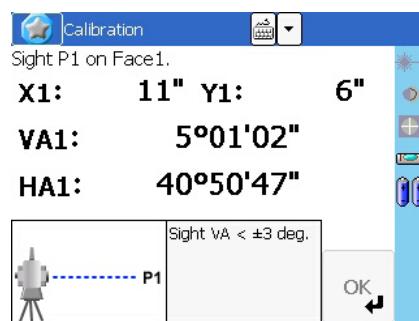


После выполнения измерения сообщение **НЕ ТРОГАТЬ!** изменится на **Пов. на КП.**

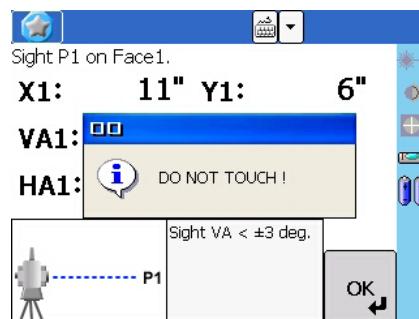


- Произведите измерение этой же цели при КП. Нажмите [OK].


VA2	Вертикальный угол при КП (значение без наклона)
HA2	Горизонтальный угол при КП (значение без наклона)
X2	Значение наклона оси X при КП
Y2	Значение наклона оси Y при КП

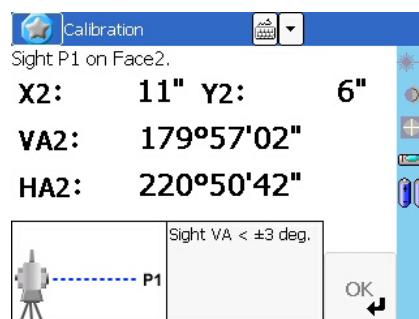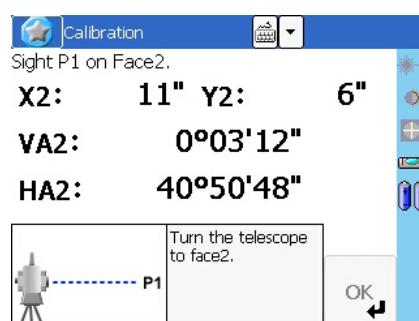

- После завершения измерения при КП отобразятся значения трех параметров.
3. Выполните одно из приведенных ниже действий.
    - Для возврата к первому экрану измерения нажмите [Повт].
    - Для настройки параметров на инструменте нажмите [OK].
  4. Для перехода ко второму шагу (компенсации наклона горизонтальной оси вращения) нажмите [Цапф].

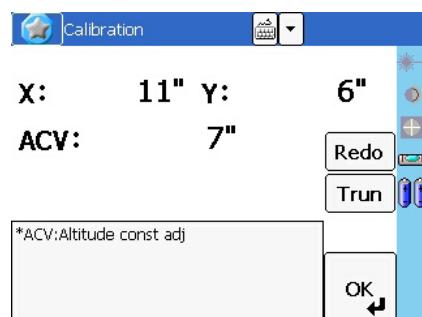


Если для настройки «Попр. ГУ» установлено значение «ВыКЛ.», то параметр АСН не применяется к показаниям горизонтального угла. Если для настройки установлено значение «ВКЛ.», параметры АСН и наклона горизонтальной оси вращения применяются к горизонтальному углу. Если второй шаг не выполнен, параметр наклона горизонтальной оси вращения остается установленным на ноль и применяется только параметр АСН. Если значение АСВ, АСН, Х или Y выходит за пределы допустимого диапазона, отображается надпись «ПРЕВЫШЕНО». Нажмите любую клавишу для возврата к первому экрану измерений.

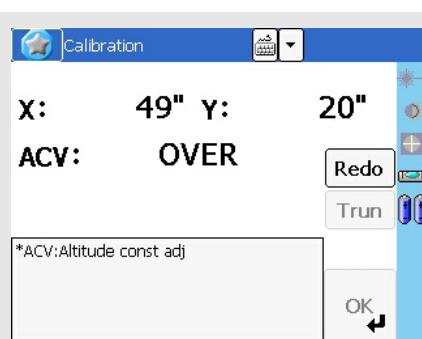


## Второй шаг


1. Наведите инструмент на вторую цель, которая находится под углом более 30 градусов над горизонтальной плоскостью.

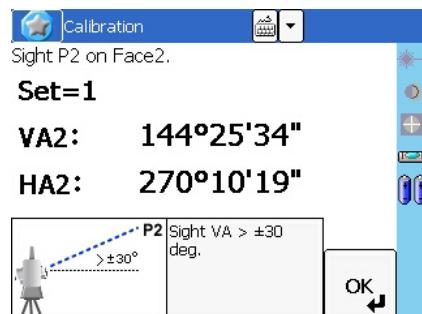

2. Нажмите [OK] для выполнения угловых измерений в следующем порядке:
  - измерение точки Т2 при КП;
  - измерение точки Т2 при КЛ;
  - измерение точки Т1 при КЛ (в горизонтальной плоскости);
  - измерение точки Т1 при КП (в горизонтальной плоскости);

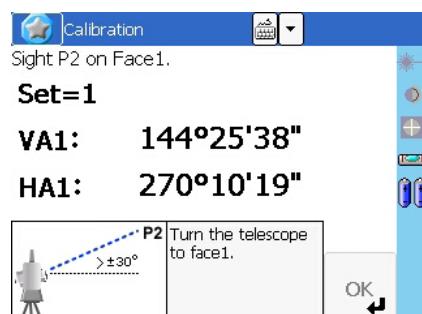

- измерение точки Т2 при КП;
- измерение точки Т2 при КЛ;
- измерение точки Т1 при КЛ (в горизонтальной плоскости);
- измерение точки Т1 при КП (в горизонтальной плоскости);
- измерение точки Т2 при КП;
- измерение точки Т2 при КЛ;


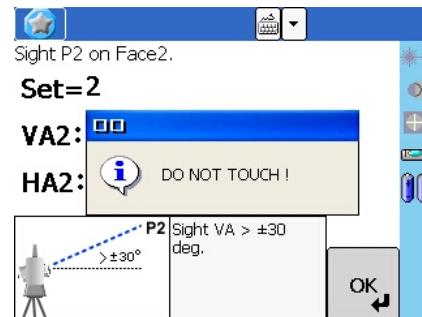


Значение допуска в показании угла для каждого направления составляет  $10''$ .

Для поддержания точности инструмента необходимо выполнять измерения очень внимательно. Если значение dHA в одном направлении составляет более  $10''$ , отображается сообщение об ошибке, и необходимо повторно измерить все три набора точек.


После выполнения трех наборов измерений при КЛ/КП инструмент рассчитывает параметр наклона горизонтальной оси вращения и обновленное значение ACH (среднее по каждому набору).

3. Выполните одно из приведенных ниже действий.
  - Для возврата к экрану измерения для первого набора измерений при КЛ нажмите [Повт].
  - Чтобы перейти к следующему набору измерений для получения более точного результата, нажмите [Прод.]. Можно записать до десяти наборов.
  - Для сохранения параметра и возврата к главному экрану измерений нажмите [Зав.].
4. Если при завершении обновления параметра наклона горизонтальной оси вращения для параметра [Попр. ГУ] установлено значение «ВЫКЛ.», отобразится сообщение. Это сообщение будет содержать запрос на изменение настройки. Для изменения настройки нажмите [Да].

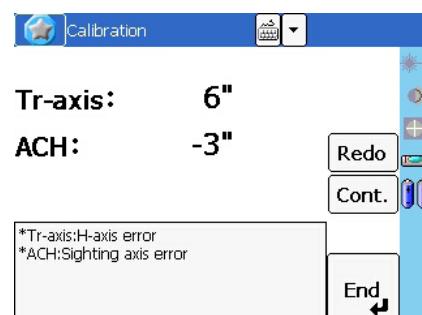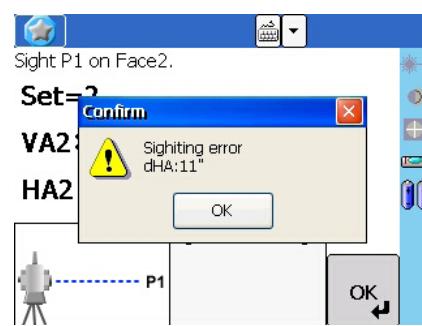

### Компенсация наклона горизонтальной оси вращения

Ошибка наклона горизонтальной оси вращения возникает, когда вертикальная ось и горизонтальная ось вращения не перпендикулярны друг другу. Ошибка наклона оси визирования возникает из-за оси визирования и горизонтальной оси вращения. Эти две ошибки можно компенсировать посредством применения параметров наклона горизонтальной оси вращения и АСН на данном инструменте к показаниям горизонтального угла.

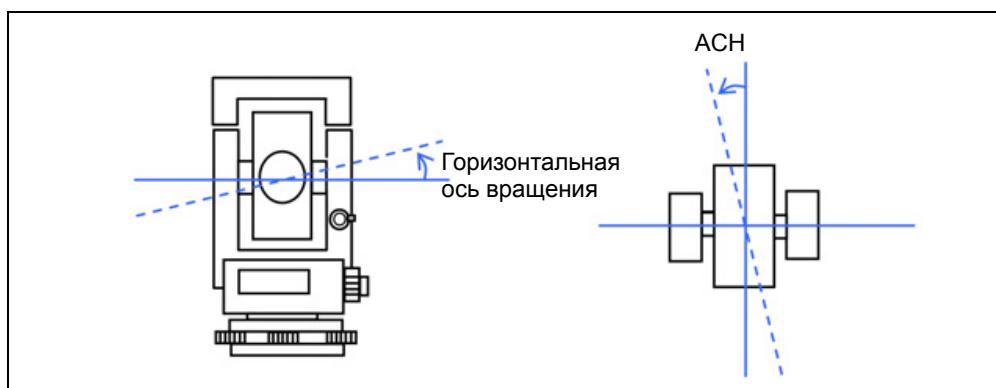


Поскольку значение компенсации изменяется в соответствии с вертикальным углом, при включении компенсации возникает небольшое перемещение по горизонтальному углу, даже при фиксации винта наводки.

### Проверка постоянной инструмента

Постоянная инструмента это числовое значение, используемое для автоматической коррекции смещения между механическим и электронным центрами инструмента, при измерении расстояний. Хотя эта проверка была сделана перед поставкой прибора, рекомендуется несколько раз в год проверять постоянную инструмента для обеспечения высокой точности измерений.

Проверка может быть выполнена путем сравнения измеренного значения базовой линии со значением этой линии измеренной дальномером прибора (EDM), или выполняя следующие действия.

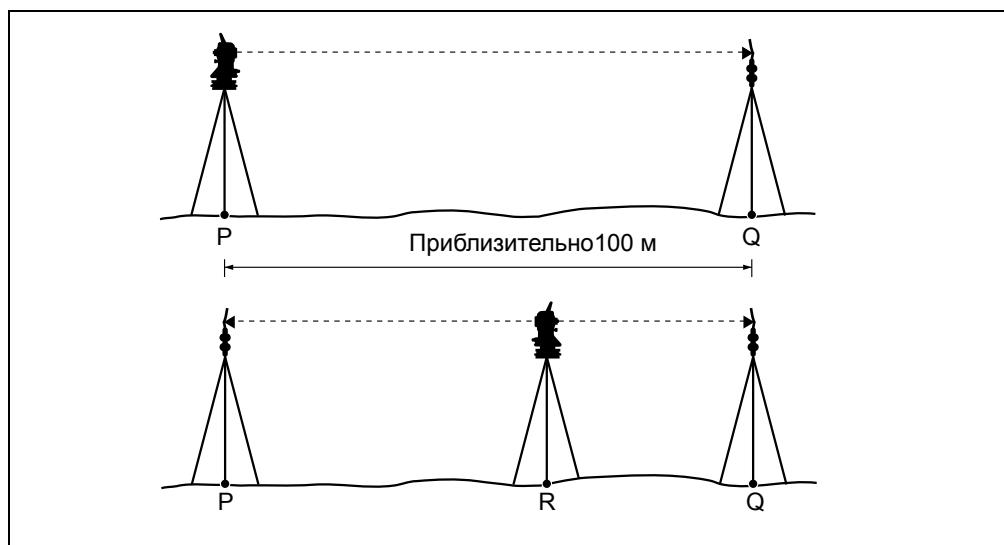

Для проверки постоянной инструмента:

1. Выполняйте поверку на максимально возможно ровном участке.  
Установите инструмент на точке P.
2. Установите отражающую призму на точку Q в 100 м от точки P.  
Убедитесь, что вы учили постоянную призмы.
3. Измерьте расстояние между точкой P и точкой Q (PQ).
4. Установите призму на штатив на точку P.
5. Установите другой штатив в створе между точками P и Q, на точку R.
6. Переместите инструмент серии Nivo на штатив в точке R.
7. Измерьте расстояние от точки R до точки P (RP) и расстояние от точки R  
до точки Q (RQ).
8. Вычислите разность между значением PQ и величиной RP + RQ.
9. Переместите инструмент серии Nivo на другие точки в створе между  
точками P и Q.
10. Повторите процедуры от [Шага 5](#) до [Шага 9](#) несколько раз.
11. Вычислите среднее значение всех разностей.

Допустимый диапазон ошибки составляет 3 мм. Если ошибка выходит за его пределы, обратитесь к продавцу инструмента.

## Проверка лазерного указателя

В тахеометре серии Nivo используется красный лазерный луч в качестве лазерного указателя. Лазерный указатель расположен соосно с линией визирования зрительной трубы. При надлежащей юстировке инструмента красный лазерный луч указателя совпадает с линией визирования. Внешние воздействия, такие как удары или значительные перепады температуры, могут привести к смещению оси красного лазерного луча указателя относительно линии визирования.

# Технические характеристики

В этой главе:

- Инструмент
- Стандартные компоненты
- Разъем для внешних устройств

## Инструмент

### Зрительная труба

<b>Длина</b>	125 мм (4,91 дюйма)
<b>Увеличение</b>	30 X
<b>Эффективный диаметр объектива</b>	
Nivo <sup>1.C</sup> /Nivo <sup>2.C</sup>	40 мм (1,57 дюйма) EDM 45 мм (1,77 дюйма)
Nivo <sup>3.C</sup> /Nivo <sup>5.C</sup>	45 мм (1,77 дюйма) EDM 50 мм (1,97 дюйма)
<b>Изображение</b>	Прямое
<b>Угол поля зрения</b>	1°20' 2,3 м на 100 м (2,3 фут на 100 фут)
<b>Разрешающая способность</b>	3,0"
<b>Расстояние фокусировки</b>	от 1,5 м до бесконечности (от 4,92 фут до бесконечности)

### Дальность измерений

Расстояния менее 1,5 м не могут быть измерены этим дальномером

Дальность измерений указана без дымки при видимости более 40 км.

#### Nivo<sup>1.C</sup>/Nivo<sup>2.C</sup>

##### Отражательный режим

Отражательная марка (5 см x 5 см)	270 м (886 фут)
Стандартная призма (1P)	3000 м (9840 фут)

##### Безотражательный режим

Опорная цель	400 м (1312 фут)
<i>Примечание. Обычные условия, нормальная видимость, объект находится в тени, умеренное окружающее освещение.</i>	

#### Nivo<sup>3.C</sup>/Nivo<sup>5.C</sup>

##### Отражательный режим

Отражательная марка (5 см x 5 см)	300 м (984 фут)
Стандартная призма (1P)	5000 м (16400 фут)

##### Reflectorless mode

Опорная цель	300 м (984 фут)
<i>Примечание. Обычные условия, нормальная видимость, объект находится в тени, умеренное окружающее освещение.</i>	

- На цель не попадают прямые солнечные лучи.
- “Опорная цель” белого цвета из хорошо отражающего материала. (KGC90%)
- Максимальная дальность измерений Nivo<sup>1.C</sup>/Nivo<sup>2.C</sup> в безотражательном режиме составляет 500 м.

## Точность измерения расстояния

### Nivo<sup>1.C/Nivo<sup>2.C</sup></sup>

#### Точный режим

**Отражательный** ± (2 + 2 ppm × D) мм (от -20 °C до +50 °C)

**Безотражательный** ± (3 + 2 ppm × D) мм (от -20 °C до +50 °C)

#### Нормальный режим

**Отражательный** ± (10 + 5 ppm × D) мм

**Безотражательный** ± (10 + 5 ppm × D) мм

ISO17123-4 для измерений по призме.

### Nivo<sup>3.C/Nivo<sup>5.C</sup></sup>

#### Точный режим

**Отражательный** ± (3 + 2 ppm × D) мм (от -10 °C до +40 °C)  
± (3 + 3 ppm × D) мм  
(от -20 °C до -10 °C, от +40 °C до +50 °C)

**Безотражательный** ± (3 + 2 ppm × D) мм (от -10 °C до +40 °C)  
± (3 + 3 ppm × D) мм  
(от -20 °C до -10 °C, от +40 °C до +50 °C)

#### Нормальный режим

**Отражательный** ± (10 + 5 ppm × D) мм

**Безотражательный** ± (10 + 5 ppm × D) мм

## Интервалы измерений

Интервалы измерений зависят от расстояния измерения и погодных условий.

Начальное измерение может занять несколько секунд.

### Nivo<sup>1.C/Nivo<sup>2.C</sup></sup>

#### Точный режим

**Отражательный** 1,6 с

**Безотражательный** 2,1 с

#### Нормальный режим

**Отражательный** 1,2 с

**Безотражательный** 1,2 с

**Поправка смещения призмы** -999 мм до +999 мм (шаг 1 мм)

### Nivo<sup>3.C/Nivo<sup>5.C</sup></sup>

#### Точный режим

**Отражательный** 1,5 с

**Безотражательный** 1,8 с

#### Нормальный режим

**Отражательный** 0,8 с

**Безотражательный** 1,0 с

**Поправка смещения призмы** -999 мм до +999 мм (шаг 1 мм)

## Угловые измерения

<b>Считывающая система</b>	Абсолютный датчик
	Диаметральное считывание по НА/ВА
<b>Минимальное отображаемое приращение</b>	
<b>Nivo<sup>1.C</sup></b>	
360°	0,5"
400G	0,1 мgon
<b>Nivo<sup>2.C/3.C/5.C</sup></b>	
360°	1"
400G	0,1 мgon
<b>Точность ISO 017123-3</b>	
<b>Nivo<sup>1.C</sup></b>	1" / 0,3 мгон
<b>Nivo<sup>2.C</sup></b>	2" / 0,6 мгон
<b>Nivo<sup>3.C</sup></b>	3" / 1,0 мгон
<b>Nivo<sup>5.C</sup></b>	5' / 1,5 мгон

---

## Компенсатор

<b>Метод</b>	Жидко-электрическое детектирование
<b>Диапазон компенсации</b>	±3'

---

## Микрометрический винт

<b>Тип</b>	<b>Nivo<sup>1.C</sup></b>	Система зажимов
	<b>Nivo<sup>2.C/3.C/5.C</sup></b>	Фрикционная муфта, бесконечное точное перемещение

---

## Трегер

<b>Тип</b>	Съемный
------------	---------

---

## Уровень

<b>Электронный</b>	Отображается на экране
<b>Круглый</b>	Точность 10'/2 мм

---

## Оптический центрир

<b>Изображение</b>	Прямое
<b>Увеличение</b>	3x
<b>Поле зрения</b>	5°
<b>Диапазон фокусировки</b>	от 0,5 м (1,6 фут) до бесконечности

---

## Дополнительный лазерный центрир

<b>Длина волны</b>	635 нм
<b>Класс лазера</b>	Класс 2
<b>Дальность фокусировки</b>	¥
<b>Диаметр лазерного пятна</b>	Приблизительно 2 мм

## Экран и клавиатура

<b>Дисплей КЛ</b>	QVGA, 16-битный цвет, ЖК-дисплей на TFT, с подсветкой (320 x 240 пикселей)
<b>Дисплей КП</b>	С подсветкой, графический ЖК-дисплей (128 x 64 пикселей)
<b>Клавиатура КЛ</b>	14 клавиш
<b>Клавиатура КП</b>	4 клавиши

## Соединение инструмента

<b>Связь</b>	
<b>Тип</b>	RS-232C
<b>Максимальная скорость передачи данных</b>	38400 бит/сек асинхронная
<b>Внешнее питание</b>	от 4,5 В до 5,2 В постоянного тока

## Аккумуляторная батарея

<b>Выходное напряжение</b>	3,8 В постоянного тока, перезаряжаемая
<b>Время непрерывной работы</b>	
<b>Nivo<sup>1.C/Nivo<sup>2.C</sup></sup></b>	
<b>Непрерывное измерение расстояний/углов</b>	приблз. 12 часов
<b>Измерение расстояний/углов каждые 30 секунд</b>	приблз. 26 часов
<b>Непрерывное измерение углов</b>	приблз. 28 часов
<b>Nivo<sup>3.C/Nivo<sup>5.C</sup></sup></b>	
<b>Непрерывное измерение расстояний/углов</b>	приблз. 7,5 часов
<b>Измерение расстояний/углов каждые 30 секунд</b>	приблз. 16 часов
<b>Непрерывное измерение углов</b>	приблз. 20 часов

Протестировано при температуре 25 °C (номинальная температура). Время работы сильно зависит от рабочих условий и износа батареи.

## Температурный диапазон

Диапазон рабочих температур	от -20 °C до +50 °C (от -4 °F до +122 °F)
Диапазон температур хранения	от -25 °C до +60 °C (от -13 °F до +140 °F)

## Размеры

Инструмент	149 (Ш) x 145 (Г) x 306 (В) мм
Транспортировочный ящик	435 (Ш) x 206 (Г) x 297 (В) мм

## Вес

Инструмент без аккумулятора	
Nivo <sup>1.C</sup> /Nivo <sup>2.C</sup>	3,9 кг, прибл.
Nivo <sup>3.C</sup> /Nivo <sup>5.C</sup>	3,8 кг, прибл.
Аккумулятор	0,1 кг, прибл.
Транспортировочный ящик	2,3 кг, прибл.
Зарядное устройство и сетевой блок питания	0,4 кг, прибл.

## Защита от воздействия окружающей среды

Водонепроницаемость/пыленепроницаемость	
Nivo <sup>1.C</sup>	IP56
Nivo <sup>2.C</sup> /Nivo <sup>3.C</sup> /Nivo <sup>5.C</sup>	IP66

## Стандартные компоненты

- Прибор
- Аккумуляторная батарея (2 шт.)
- Зарядное устройство
- Сетевой блок питания
- Регулировочный штифт, торцовый ключ
- Крышка объектива
- Виниловый чехол
- Электронный тахеометр серии Nivo. Руководство пользователя (этот документ)
- Транспортировочный ящик
- Плечевой ремень (2 шт.)

## Разъем для внешних устройств

Этот разъем используется как для подсоединения источника внешнего питания, так и для связи с внешним устройством.

Перед использованием разъема для внешних устройств убедитесь, что внешнее устройство соответствует техническим характеристикам, приведенным ниже.

<b>Входное напряжение</b>	от 4,5 В до 5,2 В постоянного тока
<b>Система</b>	RS-232C
<b>Уровень сигнала</b>	±9 В стандарт
<b>Максимальная скорость передачи данных</b>	38400 бит/сек асинхронная
<b>Совместимый тип разъема</b>	Hirose HR10A-7P-6P или HR10-7P-6P




**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – Соединения, не показанные на Рис. 6.1 на стр. 48 являются опасными для соединяемых приборов, используйте их на свой собственный риск.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – Для соединения используйте только штекеры, перечисленные выше. Использование других разъемов может повредить инструмент.

Соединителем для внешних устройств служит гнездо Hirose HR10A-7P-6S. Распайка для присоединения внешнего устройства показана ниже:

Контакт	Сигнал	Описание
1	RXD	Прием данных (Ввод)
2	TXD	Отправка данных (Вывод)
3	NC	Не подсоединен
4	V	Питание
5	GND	Общий
6	NC	Не подсоединен

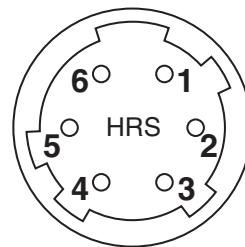

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – Применяйте только такую разводку сигналов, которая показана выше. Использование других разводок может повредить инструмент.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – Тахеометр серии Nivo имеет другое назначение контактов по сравнению с другими моделями тахеометров Nikon.

При присоединении внешнего источника питания, питающее напряжение подается на 4 контакт (вход питания) и 5 контакт (земля) на инструменте. Инструмент будет использовать внешний источник питания, если к нему присоединены внутренние батареи.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** – Убедитесь, что напряжение питания не выходит за пределы допустимого диапазона (4.5 - 5.2 В пост. тока, максимум 1 А). Использование другого напряжения питания может повредить инструмент.

Для связи с внешним устройством подайте сигналы RS-232C с внешнего устройства на 1 контакт (входной сигнал) и на 2 контакт (выходной сигнал) инструмента.

Крышка предохраняет разъем данных/внешнего питания когда он не используется. Инструмент потеряет влагонепроницаемость, если крышка не надета или надета не плотно, и во время использования разъема данных/внешнего питания.

Инструмент может быть поврежден статическим электричеством с тела человека через разъем данных/внешнего питания. Перед переноской инструмента прикоснитесь к другому токопроводящему материалу для снятия статического электричества.

# Системная диаграмма

В этой главе:

- Компоненты системы

## Компоненты системы

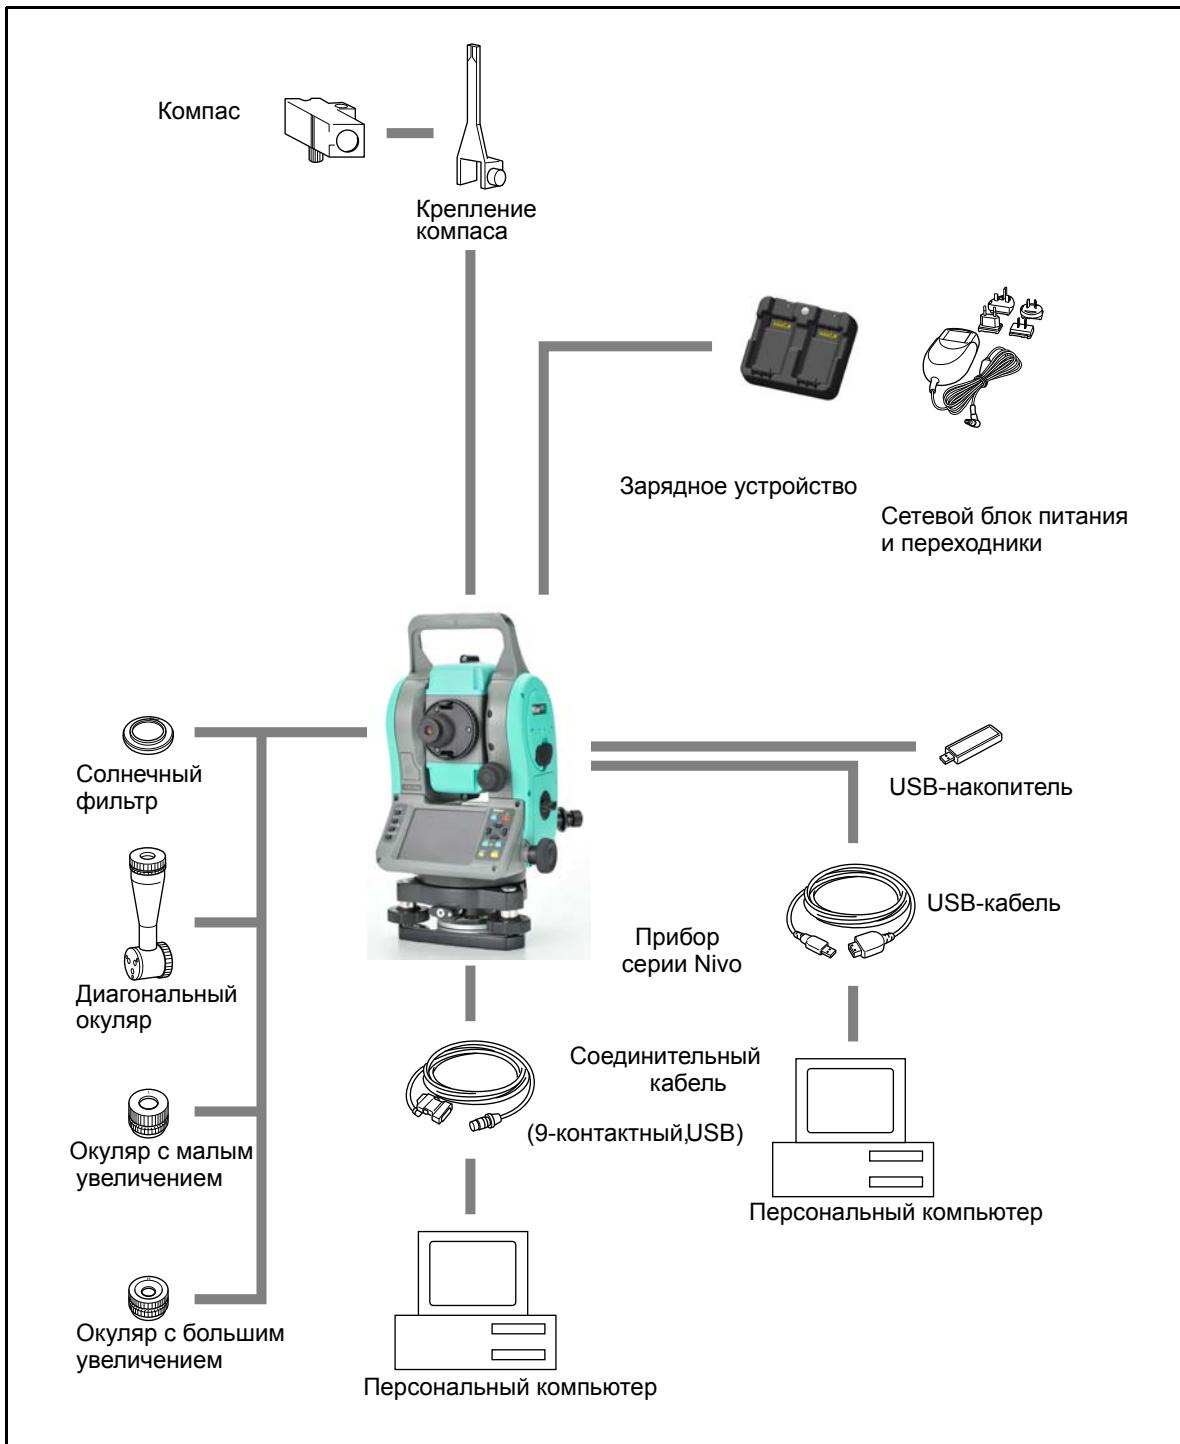


Рисунок 6.1 Компоненты измерительной системы

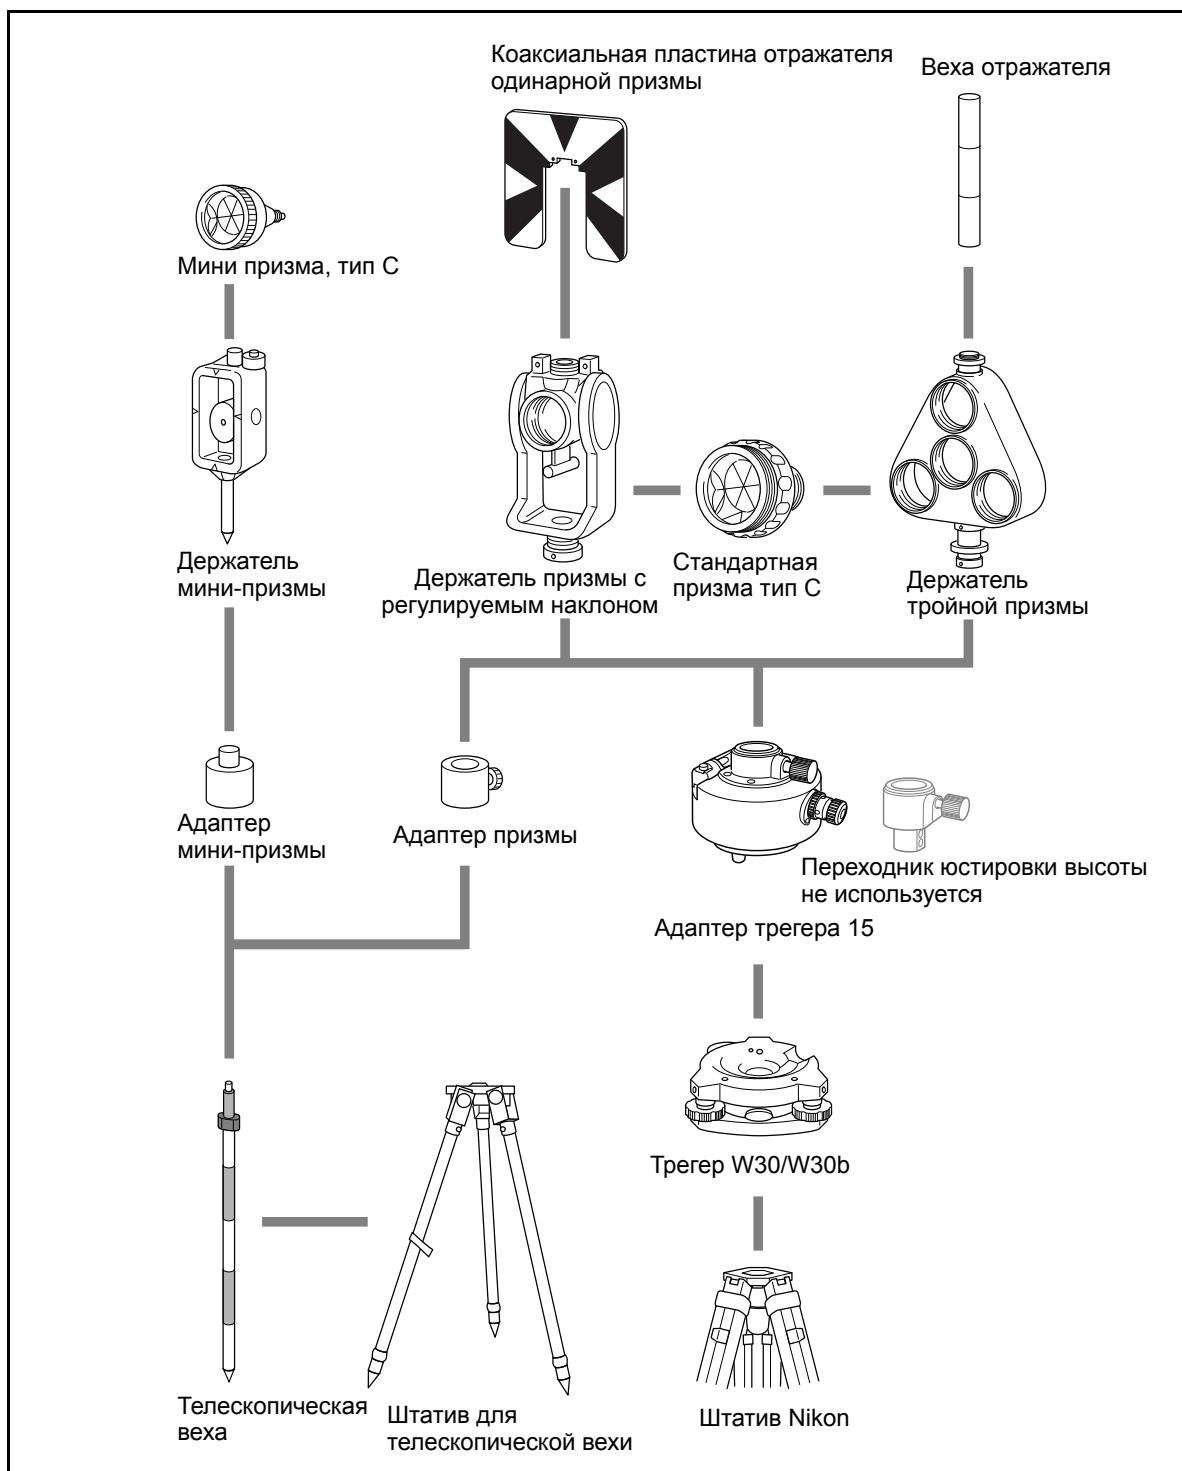


Рисунок 6.2 Компоненты призменного отражателя

**Примечание – Тахеометр серии Nivo необходимо использовать с трегером W30 или W30b.**



**NORTH AMERICA (Survey)**  
Tripod Data Systems  
P O Box 947  
Corvallis, OR 97339  
USA  
+1-541-753-9322 Phone  
+1-541-757-7439 Fax  
[www.tdsaway.com](http://www.tdsaway.com)

**[www.trimble.com](http://www.trimble.com)**