


CONDROL

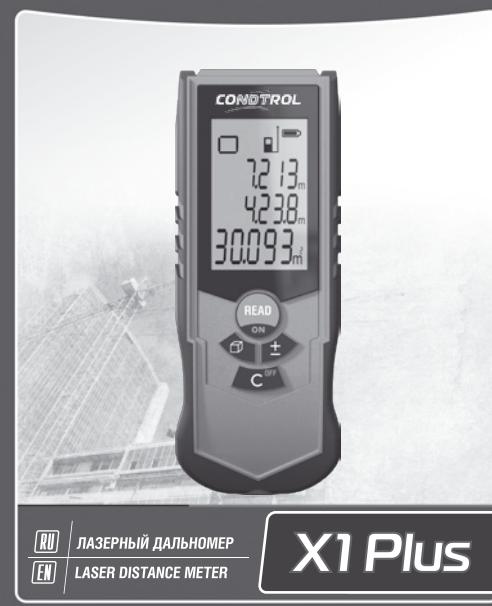

RU
EN
ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР
LASER DISTANCE METER

X1 Plus

ЛАЗЕРНЫЙ
ДАЛЬНОМЕР

CONDROL X1 Plus

Руководство по эксплуатации

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

1. Откройте крышку отсека батареи
2. Вставьте батарейку в соответствии с индикаторами полярности в батарейном отсеке. Убедитесь, что расположение батареи соотвествует полярности!
3. Закройте крышку.



Примечание:

- Замените батарею, когда индикатор показывает отсутствие заряда .
- Если индикатор заряда батареи высвечивает одно деление , вы сможете произвести примерно 100 замеров.
- Вынимайте батарею из прибора, если не пользуетесь им в течение длительного времени.

ОПИСАНИЕ

Изучите ваш прибор. Дальномер – точный измерительный прибор:

1. Дальномер используется для:
 - измерения линейных расстояний;
 - проведения косвенных измерений (функция теоремы Пифагора);
 - подсчета площади и объема.
2. Удобный для работы экран с подсветкой.
3. Автоматическое включение подсветки дисплея
4. Функция автоматического выключения. Прибор отключается автоматически через 3 минуты.

ЛАЗЕРНЫЙ
ДАЛЬНОМЕР

CONDROL X1 Plus

Руководство по эксплуатации

Сервис и консультационные услуги

<http://www.condtrol.com>

CONDROL оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию прибора без предварительного уведомления.

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Гарантия на прибор составляет 36 месяцев.

Комплектация

Дальномер

- 1 шт.

Руководство по эксплуатации

- 1 шт.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРИБОРОМ

Ваш прибор является точным лазерным инструментом. Пожалуйста, прочтите следующие рекомендации по эксплуатации лазерного дальномера.

- Не направляйте прибор на солнце или на какие-либо другие источники яркого света. Это может повлечь за собой ошибки в измерениях.
- Не используйте прибор как уровень.
- Не используйте прибор во влажную погоду, в запыленных и задымленных условиях или при каких-либо других неблагоприятных условиях. При эксплуатации в подобных условиях могут быть повреждены внутренние компоненты и нарушена точность прибора.
- При перемещении прибора из холода в тепло подождите, пока прибор достигнет температуры окружающей среды.
- Измерения через бесцветные жидкости (вода) или другие полупрозрачные материалы (стекло, пластик, полистилен) и другие материалы с низкой плотностью могут быть некорректны.
- Поверхности с антибликовым покрытием преломляют лазерный луч и вследствие этого могут возникнуть ошибки в измерениях.
- Блестящие и яркие окружающие предметы в совокупности с низкой отражающей поверхностью уменьшают диапазон и точность измерения.
- Не помещайте прибор в воду. Вытирайте грязь влажной мягкой салфеткой.
- Не используйте агрессивные чистящие средства и растворы. Аккуратно ухаживайте за оптическими поверхностями.

ЛАЗЕРНЫЙ
ДАЛЬНОМЕР

CONDROL X1 Plus

Руководство по эксплуатации

- Если прибор уронили или подвергли ударам, то необходимо проверить его точность до начала работы.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Предостережение: прочтите данное руководство перед тем, как пользоваться прибором.

Дальномер имеет встроенный лазерный луч. Этот лазер класса II, имеет выходную мощность 1 милливатт и длину волны 650 нанометров. Такие лазеры не представляют большого вреда для зрения, однако, **НЕ СМОТРИТЕ** на луч во избежание временного ослепления.

Предостережение: Лазерное излучение. Избегайте прямого воздействия лазера на глаза. Не смотрите на лазерный луч под прямым углом. Включайте лазерный луч только тогда, когда пользуетесь прибором. Не смотрите на лазерный луч через какой-либо оптический прибор, это увеличивает вредное воздействие луча на глаза.

Предосторожение: Использование прибора для целей, не описанных данным руководством, не допускается.

Предосторожение:

- Не перемещайте, не повреждайте этикетки на приборе.
- Избегайте прямого воздействия лазера на глаза. Лазерный луч может вызвать временную потерю зрения.
- Не устанавливайте прибор в положение, при котором кто-либо может смотреть на лазерный луч – намеренно или ненамеренно.
- Не наводите лазерный луч на отполированные, отражающие поверхности (например, зеркало, тонколистовая сталь). Отполированная поверхность может отразить луч обратно.
- Не пытайтесь отремонтировать или разобрать прибор. Ремонт данного прибора должен осуществляться только в уполномоченном сервисном центре.
- Не используйте прибор вблизи легковоспламеняющихся веществ.
- Не используйте аксессуары, не предназначенные для данного прибора.

ЛАЗЕРНЫЙ
ДАЛЬНОМЕР

CONDROL X1 Plus

Руководство по эксплуатации

Запрещается:

- использование вне указанных границ использования;
- деактивация систем безопасности и удаление пояснительных и предупреждающих ярлыков;
- разборка прибора;
- изменение конструкции прибора или его модификация;
- использование аксессуаров, не предназначенных для данного прибора;
- безответственное обращение с прибором на строительных лесах, лестницах, при измерении вблизи работающих машин или открытых частей машин и установок;
- прямое наведение прибора на солнце;
- намеренное ослепление посторонних;
- измерение в местах повышенной опасности без надлежащих мер предосторожности (например: измерение на дорогах, стройплощадках).

ЛАЗЕРНЫЙ
ДАЛЬНОМЕР

CONDROL X1 Plus

Руководство по эксплуатации

ЛАЗЕРНЫЙ
ДАЛЬНОМЕР

CONDROL X1 Plus

Руководство по эксплуатации

CONDROL X1 Plus

Руководство по эксплуатации

CONDROL X1 Plus

Руководство по эксплуатации

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения	0,3 - 40 м
Погрешность измерения	± 3,0 мм *
Минимальная единица измерения	1 мм
Автоматическое выключение	лазер - 45 сек прибор - 180 сек
Лазер	650 нм, класс II, мощность менее 1 мВт
Оптимальный температурный рабочий режим	0 °C ... +40 °C
Температура хранения	-20 °C ... +60 °C
Габаритные размеры	110x43x26 мм
Вес	70 гр

*При благоприятных условиях (хорошая отражающая поверхность, комната температура). При неблагоприятных условиях, таких как яркий солнечный свет, очень слабое отражение от поверхности или большие перепады температур, диапазон измерений может быть меньше заявленного и погрешность может увеличиться до ± 0,35 мм/м.




- 1 Скоба крепления наручного ремешка.
- 2 Дисплей.
- 3 Кнопка включения прибора / измерения /включения лазерного луча/ режима непрерывных измерений.
- 4 Кнопка сложения/вычитания, включения/выключения звукового сигнала.
- 5 Кнопка включения режима измерения площадей/объема, режима «косвенных» измерений
- 6 Кнопка выключения/сброса значений.




- 1 Значение в ячейке памяти/минимальное значение замера.
- 2 Знак значения в ячейке памяти.
- 3 Индикатор режима измерения площадей, объемов и «косвенных» измерений
- 4 Значения замера.
- 5 Уровень заряда батареи.
- 6 Точка отсчета замера.
- 7 Единица измерения.

ИЗМЕРЕНИЯ**Режим единичных измерений**

- Включите прибор нажатием кнопки **READ**. После проведения самодиагностики прибор выскнет на дисплее индикатор точки отсчета.
- Нажмите кнопку **READ** для включения лазера
- При повторном нажатии кнопки **READ** прибор произведет замер. Результаты замера высвечиваются в нижней строке дисплея.
- Для проведения следующего замера нажмите **READ**. Результаты первого замера перемещаются в верхнюю строку дисплея.
- Нажмите **READ** повторно. В нижней строке дисплея отображается значение текущего замера.
- Для удаления показаний замера нажмите **C OFF**.
- Выключение прибора осуществляется нажатием и удерживанием кнопки **C OFF** в течение 2 секунд.

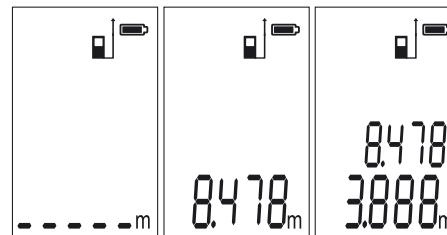**Режим непрерывных измерений (трекинг)**


- Включите прибор как описано выше.
- Нажмите **READ** и удерживайте в течение 2 секунд. Прибор будет производить замеры непрерывно. В верхней строке будет отображаться минимальное из значений замеров, в нижней – текущее.
- Для остановки работы прибора нажмите **READ** или **C OFF**.
- Для выключения режима непрерывных измерений нажмите **C OFF**.

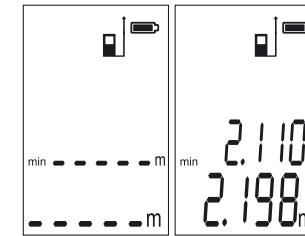**Измерение площади помещения**


- Нажмите для включения режима измерения площади; мигающая линия на индикаторе показывает длину, которую необходимо измерить.
- Нажмите **READ**; в верхней строке экрана отображается измеренное расстояние.
- На индикаторе начинает мигать линия, обозначающая вторую сторону.

Измерение

- Направьте лазер на объект для измерения второй стороны.
- Нажмите **READ**; в верхней строке отобразится величина второго замера, в нижней строке отобразится замеренная площадь.
- Нажмите **C OFF**, чтобы отменить последнее действие. Для выхода из текущего режима измерения дважды нажмите **C OFF**.

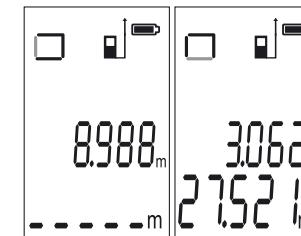


- Нажмите **READ**; третье измеренное значение отобразится в верхней строке. Величина вычисленного объема отобразится в нижней строке экрана.

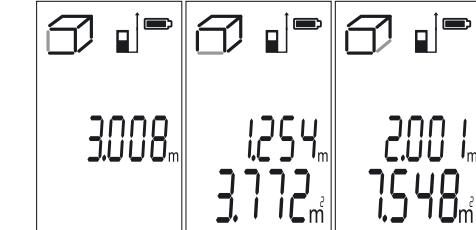**Проведение «косвенных» измерений (измерение по теореме Пифагора)*****Определение расстояния с помощью двух дополнительных измерений**

- Нажмите дважды для включения режима измерения объема; мигающая линия на индикаторе показывает длину, которую необходимо измерить.
- Нажмите **READ**; в верхней строке экрана отображается измеренное расстояние.
- На индикаторе начинает мигать линия, обозначающая вторую сторону.
- Направьте лазер на объект для измерения второй стороны.
- Нажмите **READ**; в верхней строке отобразится величина второго замера, в нижней строке отобразится площадь – результат двух предварительных замеров.

- Без смещения позиции точки отсчета наведите лазерный луч в точку 2 (см. рис.1).
- Нажмите **READ**; результат второго замера отображается в верхней строке экрана, величина вычисляемой третьей стороны треугольника (расстояние между точками 1 и 2) отображается в нижней строке.

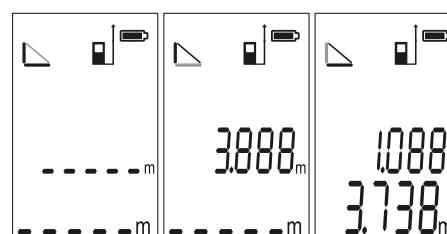

Нажмите **C OFF**, чтобы отменить последнее действие.
Для выхода из текущего режима измерения дважды нажмите **C OFF**.

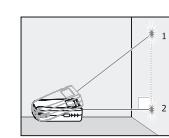
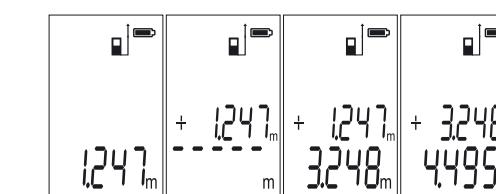


Рисунок 1

СЛОЖЕНИЕ/ВЫЧИТАНИЕ

- С помощью этой функции вы можете произвести сложение или вычитание измеренных значений.
- Нажмите **READ** для включения лазерного луча; индикатор лазера будет мигать. Направьте лазер на объект, до которого необходимо произвести замер.
 - Нажмите **READ** для проведения замера. Результат замера отображается в нижней строке дисплея.
 - Нажмите **+-** один раз для сложения или два раза для вычитания; значение первого замера перемещается в среднюю строку.
 - Нажмите **READ**; индикатор лазера будет мигать.
 - При повторном нажатии в нижней строке отображается второе измеренное значение.
 - Нажмите **READ**; второе измеренное значение перемещается в среднюю строку, вычисленная сумма/разность отображается в нижней строке.
 - Для сброса значений нажмите **C OFF**.

**ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА**

Для включения/выключения звукового сигнала нажмите и удерживайте **+-**.

СИГНАЛЫ ОШИБОК

Эти сигналы могут появиться на экране прибора:

301	Измерение вне диапазона	Соблюдайте необходимый диапазон
302	Отражаемый сигнал слишком слабый	Используйте отражательную пластину
303	Ошибка отображения	Выключите и включите прибор
304	Ошибка подсчета по теореме Пифагора	Проведите замер в правильной последовательности
305	Заряд батареек на исходе	Замените батарейку на новую
306	Слишком низкая температура	Поместите прибор в теплое место
307	Слишком высокая температура	Поместите прибор в прохладное место
308	Окружающее освещение слишком сильное	Выберите для измерения место с менее ярким освещением

УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Данный прибор не требует особых эксплуатационных расходов и технического обслуживания. Однако, чтобы прибор оставался долгое время в хорошем состоянии, вам необходимо следовать следующим простым предписаниям:

- Всегда обращайтесь с прибором аккуратно, как с любым оптическим прибором.

- Не выбрасывайте измерительные инструменты в коммунальный мусор! Согласно Европейской Директиве 2002/96/EC о старых электрических и электронных инструментах и приборах и ее претворению в национальное право, отслужившие свой срок измерительные инструменты должны сбрасываться отдельно и быть переданы на экологически чистую рециркуляцию отходов.

Срок службы прибора 36 месяцев.